

cod. 80176F Edit. 10/2021 - ITA

ATTENZIONE!

Il presente manuale deve essere considerato come parte integrante del prodotto, e deve essere sempre a disposizione delle persone interagenti con lo stesso.

Il manuale deve sempre accompagnare il prodotto, anche in caso di cessione ad un altro utilizzatore.

Gli installatori e/o manutentori hanno l'obbligo di leggere questo manuale e di seguire scrupolosamente le indicazioni ivi riportate e sugli allegati dello stesso, poiché la **GEFRAN** non risponde di danni arrecati a persone e/o cose, oppure subiti dal prodotto stesso, qualora non vengano rispettate le condizioni di seguito descritte.



Il Cliente ha l'obbligo di rispettare il segreto industriale, per cui la seguente documentazione e i suoi allegati non possono essere manomessi o modificati, riprodotti o ceduti a terzi, senza l'autorizzazione della **GEFRAN**.

INDICE DEI CONTENUTI

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. DIMENSIONI MECCANICHE	3
3. INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO SULLA MACCHINA.....	3
3a - Installazione sede	4
3b - Cablaggio e Calibrazione	7
4. COMPATIBILITA' ALLE SPECIFICHE NE21 E NE43.....	7
5. SPECIFICHE TECNICHE DEL SENSORE	8
5a - Serie ME Performance Level "c" - Dati tecnici	8
5b - Serie M7 Performance Level "c" - Dati tecnici	9
6. TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO	10
7. SICUREZZA	10
8. NOTE SULLA SICUREZZA FUNZIONALE (SOLO PER LE VERSIONI CERTIFICATE PL c).....	10
9. NOTA RELATIVA ALL'USO DEL RELAY	22
10. SCHEDA DATI DI SICUREZZA.....	26

1. INFORMAZIONI GENERALI

Questo manuale si applica alle versioni ME - M7 con Performance Level "c" prodotti da GEFTRAN spa, via Sebina, 74 - 25050 PROVAGLIO di ISEO - BS - ITALIA.

1.1. Informazioni generali

Deve essere mantenuto vicino alle apparecchiature di lavoro in un luogo accessibile per una facile lettura e consultazione.

Deve essere letto, compreso e seguito nella sua interezza per evitare e prevenire incidenti e/o malfunzionamenti.

Gefran non sarà responsabile per eventuali danni a persone e/o cose a seguito della mancata osservanza di questo manuale.

1.2. Copyright

Ogni riproduzione di questo documento, anche parziale o per scopi interni, richiede l'approvazione di Gefran.

1.3. Uso corretto

I sensori di pressione di Melt Gefran con uscita elettrica amplificata, sono progettati e realizzati per misurare la variabile pressione e temperatura di materiale plastico fuso a diverse temperature a seconda del fluido di riempimento utilizzato.

Il range di temperatura corretto è fino a 400°C.

Se i sensori sono utilizzati come componente di sicurezza in accordo con la Direttiva Macchine, leggere attentamente quanto riportato nel "Safety Manual" (capitolo 8, pag.10)

2. DIMENSIONI MECCANICHE.

Per le dimensioni meccaniche fare riferimento ai singoli datasheet di prodotto o a www.gefran.com

3. INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO SULLA MACCHINA

DATI TECNICI

I processi di estrusione sono caratterizzati da elevate temperature e un controllo della pressione di estrusione si può effettuare utilizzando trasduttori appositamente progettati.

La capacità di resistere a così alte temperature è consentita dalla particolare costruzione meccanica del sensore, nel quale l'elemento di misura viene mantenuto lontano dalla zona di contatto con il Melt.

Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un fluido di trasmissione incomprimibile.

La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.

Forniamo di seguito alcuni consigli utili per prolungare al massimo la vita dei trasduttori.

a) Evitare urti o abrasioni alla membrana di contatto.

Se ne raccomanda la protezione con l'apposito cappuccio ogni volta che il trasduttore è rimosso dalla sede.

b) La sede di montaggio deve essere eseguita in maniera perfetta e con l'idonea attrezzatura meccanica per rispettare profondità e assialità delle forature e della maschiatura.

In particolare va curata la coassialità della foratura rispetto al filetto in quanto diassialità superiori a 0.2 mm portano alla rottura del trasduttore già nella fase di montaggio.

È indispensabile che la profondità delle forature garantisca che non vi siano camere o intercapedini nelle quali il materiale in estrusione possa soggiornare.

La membrana anteriore non deve sporgere dalla parete interna dell'estrusore per evitare contatti con la vite di estrusione o con gli utensili per la pulizia della camera di estrusione.

c) Prima del montaggio del trasduttore in macchine che hanno già operato, accertarsi dello stato di pulizia della sede e rimuovere eventuali residui di materiale utilizzando l'apposito attrezzo di pulizia sede.


d) Il trasduttore va rimosso solo in condizioni di macchina vuota (senza pressione) ma ancora calda.

e) Il trasduttore va pulito con i solventi del materiale in lavorazione.

Ogni azione meccanica sulla membrana di contatto ne modifica la funzionalità e ne può provocare la rottura.


3a - Installazione sede

Il foro di installazione deve essere lavorato come segue:

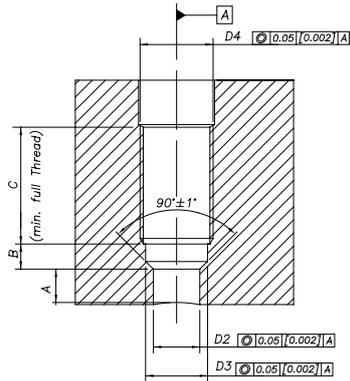

	1/2-20UNF	M18x1.5
D1		
D2	.313 ±0.001" [7.95 ±0.02mm]	.398 ±0.01" [10.10 ±0.02mm]
D3	.454 ±0.004" [11.53 ±0.1mm]	.634 ±0.004" [16.10 ±0.1mm]
D4	.515" [13mm] minimo	.790" [20mm] minimo
A	.225" [5.72mm] minimo	.240" [6.10mm] minimo
B	.17" [4.3mm] massimo	.16" [4.0mm] massimo
C	.75" [19mm]	.99" [25mm]


Capillare esposto

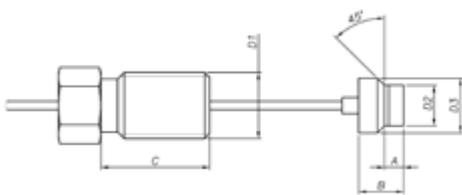

Dimensioni punta del sensore

	1/2-20UNF
D1	
D2	.307/.305" [7.80/7.75mm]
D3	.414/.412" [10.52/10.46mm]
A	.125/.120" [3.18/3.05mm]
B	.318/.312" [8.08/7.92mm]
C	.81" [20.6mm]

Dimensioni foro di installazione

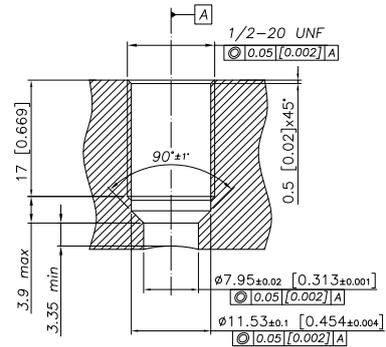

Un foro di installazione fuori specifica può determinare un errato comportamento del sensore o un danneggiamento dello stesso.

Il foro di installazione deve essere pulito e senza residui di materiale.

Kit di foratura

Per agevolare la corretta esecuzione della sede di montaggio si offre un kit di foratura con gli utensili sagomati per le forature, alesature e maschiature necessarie.

Al fine della funzionalità e della durata del trasduttore è necessario avere una perfetta sede di montaggio. I kit di foratura sono disponibili nelle versioni: **KF12**, **KF18**.

Procedura di foratura

- 1) Effettuare il foro (D4) fino ad una distanza dal foro pari alla somma di (A+B+C) (attrezzo 3).
- 2) Effettuare il foro (D2) passante con la punta (attrezzo 1).
- 3) Creare la sede di tenuta ad una distanza dal foro pari alla quota (A) (attrezzo 4).
- 4) Realizzare, con maschio di grossatura, la filettatura 1/2-20UNF-2B (riconoscibile dal numero maggiore di filetti smussati per l'invito) (attrezzo 5).
- 5) Ripassare con maschio di finitura la filettatura 1/2-20UNF-2B fino ad una distanza dal fondo pari alla somma di (A+B) (attrezzo 6).
- 6) Alesare il foro (D2) con l'alesatore (attrezzo 2).

Verifica delle dimensioni della sede di montaggio


Le dimensioni della sede di montaggio devono essere verificate dopo l'esecuzione e prima del montaggio del trasduttore.

Può essere utilizzato lo stelo di chiusura SC12/SC18, procedendo come segue:


- 1) Verniciare con apposito inchiostro la parte terminale dello stelo.
- 2) Lubrificare la parte filettata per evitare eccessivi attriti.
- 3) Inserire lo stelo di chiusura ed avvitare fino a battuta.
- 4) Rimuovere ed esaminare lo stelo.

La vernice dovrà essere intatta su tutto il resto della superficie, tranne che per le versioni a 45°.


KIT ATTREZZI DI FORATURA

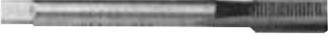CODICE VERSIONI	KF12	KF18
TIPO FILETTATURA	1/2-20UNF-2B	M18x1.5
1	 Ø 7.6	Ø 9.75
2	 Ø 7.95	Ø 10.1
3	 Ø 13	Ø 20
4	 Ø 11.5 con guida pilota	Ø 16 con guida pilota
5	 1/2-20UNF-2B sgrossatura	M18x1.5 sgrossatura
6	 1/2-20UNF-2B finitura	M18x1.5 finitura

CORRETTA INSTALLAZIONE

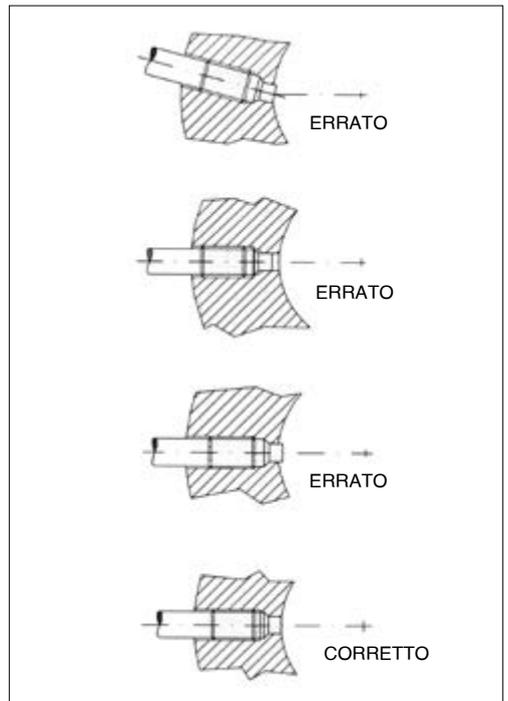

CORRETTA TENUTA

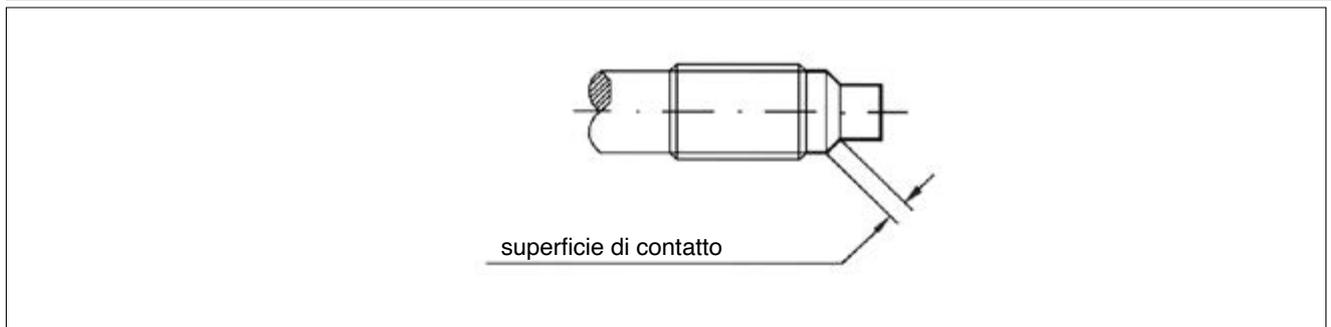

INSTALLAZIONE SENSORE

Procedura per l'Installazione

- 1) Assicurarsi che la foratura di montaggio sia lavorata correttamente.
Se si installa il sensore su una foratura già precedentemente utilizzata, assicurarsi che questa sia completamente pulita e priva di qualsiasi residuo di plastica.
- 2) Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta del sensore.
- 3) Lubrificare il filetto con un grasso anti-grippaggio, tipo Neverseez (Bostik), o C5A (Felpro) oppure equivalenti.
- 4) Infilare il sensore nel foro assicurandolo saldamente, prima a mano e successivamente con una chiave inglese effettuando passi da 1/4 giro. La coppia di serraggio raccomandata è di 50 Nm, quella massima è di 56,5 Nm.

Rimozione (Figura 1)

Per rimuovere il trasduttore dalla propria sede e proseguire la lavorazione, sono disponibili steli di chiusura con identiche dimensioni meccaniche. Gli steli di chiusura si differenziano per tipo di filettatura e la pressione applicabile risulta per tutti pari a 2000 bar.

Lo stelo di chiusura è disponibile nelle versioni: **SC12** per sede da 1/2-20UNF - **SC18** per sede M18x1,5.

Staffa di fissaggio (Figura 2)

I modelli con guaina flessibile richiedono un preciso fissaggio della custodia. Per l'ancoraggio si consiglia l'impiego della staffa (SF18) tenendo presente che il punto di fissaggio deve essere esente da vibrazioni (che si ripercuotono sulla misura) ed in assenza di temperature superiori alla temperatura massima dello strain gauge housing dichiarata sul foglio tecnico del trasduttore.

Avviamento dell'estrusore

Con il trasduttore installato e senza applicare pressione, portare il sistema alla temperatura operativa. Attendere finchè tutto il materiale sia alla stessa temperatura, per evitare che parti ancora allo stato solido danneggino il trasduttore.

Pulizia alloggiamento trasduttore. Attrezzo pulizia sede

Come ricordato nelle note applicative, è necessario procedere alla pulizia dell'alloggiamento prima del montaggio del trasduttore. L'attrezzo di pulizia è un utensile a taglienti in metallo duro, appositamente realizzato per rimuovere residui di materiale delle lavorazioni precedenti.

Procedura consigliata (Figura 3)

L'operazione deve essere svolta con il materiale allo stato fluido.

- 1) Introdurre l'attrezzo nella sede, avvitare lo stelo portafresa normalmente con passi da 1/4 di giro.
- 2) Ruotare la fresa pilota in senso orario, fino al decadere di ogni resistenza al taglio.
- 3) Ripetere l'operazione descritta fino a totale pulitura.

Per ragioni costruttive la coppia massima applicabile alla fresa pilota è di 15 Nm (1,5 Kgm).

Nel caso l'occlusione del foro richieda coppie superiori per essere rimossa, deve essere usato il kit di foratura seguendo la procedura consigliata.

L'attrezzo di pulizia è disponibile nelle versioni: **CT12** per sede da 1/2-20UNF - **CT18** per sede M18x1,5.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

SIGLA DI ORDINAZIONE UTENSILI E ACCESSORI

STAFFA DI FISSAGGIO		SF 18	
ATTREZZO DI PULIZIA		CT	
1/2-20UNF	12		
M18x1,5	18		
STELO DI CHIUSURA		SC	
1/2-20UNF	12		
M18x1,5	18		
KIT DI FORATURA		KF	
1/2-20UNF	12		
M18x1,5	18		

Collegamenti

I trasmettitori devono essere collegati come da schema riportato nelle pagine seguenti.

Per un migliore risultato in termini di immunità ai disturbi presenti in campo, la schermatura del cavo dovrà essere collegata come segue: la schermatura del cavo va collegata alla carcassa del connettore femmina lato sensore.

Procedura di taratura

Con il trasmettitore installato e collegato allo strumento di misura senza applicare pressione, portare il sistema alla temperatura operativa.

La taratura della catena di misura connessa al trasmettitore si esegue in questo modo:

- 1) Azzerare l'indicazione sullo strumento eliminando il drift termico di zero utilizzando la funzione di Autozero.

A sensore installato e con estrusore in temperatura, attendere che la stessa temperatura sia stabile in un intorno di +/- 1°C. Conseguentemente è possibile eseguire l'Autozero.

Questa attesa è necessaria per far sì che il sistema riconosca e compensi tutte le derive di segnale introdotte dal serraggio e dalla temperatura.

Le successive attivazioni di Autozero potranno essere eseguite sempre a fronte della stabilità della temperatura, con una possibile variazione di +/- 1°C.

- 2) Effettuare la calibrazione dello strumento e far visualizzare allo strumento il valore indicato alla voce calibrazione sulla targhetta del trasduttore (80% del fondo scala).

Con autozero esterno, non è possibile fare la calibrazione.

- 3) Se finite le operazioni descritte lo strumento non indica esattamente lo zero, ripetere i punti 1 e 2. In questo modo lo strumento è tarato per fornire l'esatta indicazione nell'unità ingegneristica scelta.

4. COMPATIBILITA' ALLE SPECIFICHE NE21 E NE43

Le serie ME e M7 sono pienamente compatibili con le raccomandazioni delle norme NAMUR NE21 e NE43 (si prega di far riferimento alla tab. 1).

Tabella 1 - NAMUR NE21 e NE43: Valori uscita analogica

Guasto	Serie ME (uscita corrente)	Serie M7 (uscita tensione)
Cavo alimentazione rotto	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Sensore non connesso	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Alimentatore rotto	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Distacco collegamenti ponte estensimetrico	Uscita elettrica > 21 mA	Uscita elettrica > 11.125 V
Pressione oltre il 200% dello span rispetto allo zero di fabbrica @ RT	Uscita elettrica > 21 mA	Uscita elettrica > 11.125 V
Overvoltage	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Undervoltage	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Voltage variations	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Errore nella sequenza di programma	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Sovratemperatura dell'elettronica	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V
Errore su primario o primo stadio amplificazione	Uscita elettrica < 3.6 mA	Uscita elettrica < 0.25 V

5. SPECIFICHE TECNICHE DEL SENSORE

5a - Serie ME Performance Level "c" - Dati tecnici

Accuratezza (1)	H $\leq \pm 0.25\%$ FSO (100...2000 bar) M $\leq \pm 0.5\%$ FSO (35...2000 bar)
Risoluzione	16 bit
Campi di misura	0..17 a 0..2000bar 0..250 a 0..30000psi
Sovrapressione senza degrado	2 x FS 1.5 x FS oltre i 1000bar/15000psi
Principio di misura	Estensimetrico
Tensione di alimentazione	13...30Vdc
Assorbimento massimo sull'alimentazione	23mA (40mA con relay opzionale)
Segnale di uscita a fondo scala FSO	20mA
Segnale di uscita a zero (tolleranza $\pm 0.25\%$ FSO)	4mA
Tempo di risposta (10...90% FSO)	8ms
Disturbo in uscita (RMS 10-400Hz)	$< 0.025\%$ FSO
Segnale di calibrazione	80% FSO
Protezione inversione polarità alimentazione	SI
Campo di temperatura compensato housing	0...+85°C
Campo di temperatura operativo housing	-30...+85°C
Campo di temperatura di stoccaggio housing	-40...+125°C
Deriva termica nel campo compensato: Zero / Calibrazione / Sensibilità	$< 0.02\%$ FSO/°C
Massima temperatura membrana	400°C / 750°F
Deriva di stelo (zero)	< 0.02 bar/°C
Materiale standard a contatto con il processo	Membrana: • 15-5 PH con rivestimento in GTP+ • 17-7 PH corrugata con rivestimento in GTP+ per range < 100 bar (1500psi) Stelo: • 17-4 PH
Termocoppia (modello ME2)	STD : tipo "J" (giunz. isolata)
Grado di protezione (connettore femmina 6 poli)	IP65
FSO = Uscita a fondo scala (1) Metodo BFSL (Best Fit Straight Line): comprensivo dell'effetto combinato di Non-linearità, Isteresi e Ripetibilità.	

I sensori sono costruiti in conformità con:

- direttiva EMC
- direttiva macchine

I prodotti della serie ME PLc sono progettati e disponibili nel rispetto della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) solo per impianti o utensili industriali fissi di grandi dimensioni, o per apparecchiature da laboratorio B-to-B per fini di Ricerca e Sviluppo

Norme di installazione elettrica e certificato di conformità sono disponibili e scaricabili sul sito internet www.gefran.com

5b - Serie M7 Performance Level "c" - Dati tecnici

Accuratezza (1)	H <±0.25%FSO (100...2000 bar) M <±0.5%FSO (35...2000 bar)
Risoluzione	16 bit
Campi di misura	0..17 a 0..2000bar 0..250 a 0..30000psi
Sovrapressione senza degrado	2 x FS 1.5 x FS oltre i 1000bar/15000psi
Principio di misura	Estensimetrico
Tensione di alimentazione	18...30Vdc
Assorbimento massimo sull'alimentazione	15mA (30mA con relay opzionale)
Segnale di uscita a fondo scala FSO	10,5Vdc
Segnale di uscita a zero (tolleranza ± 0.25% FSO)	0,5Vdc
Tempo di risposta (10...90% FSO)	8ms
Disturbo in uscita (RMS 10-400Hz)	< 0.025% FSO
Segnale di calibrazione	80% FSO
Protezione inversione polarità alimentazione	SI
Campo di temperatura compensato housing	0...+85°C
Campo di temperatura operativo housing	-30...+85°C
Campo di temperatura di stoccaggio housing	-40...+125°C
Deriva termica nel campo compensato: Zero / Calibrazione / Sensibilità	< 0.02% FSO/°C
Massima temperatura membrana	400°C / 750°F
Deriva di stelo (zero)	< 0.02 bar/°C
Materiale standard a contatto con il processo	Membrana: • 15-5 PH con rivestimento in GTP+ • 17-7 PH corrugata con rivestimento in GTP+ per range <100bar (1500psi) Stelo: • 17-4 PH
Termocoppia (modello M72)	STD : tipo "J" (giunz. isolata)
Grado di protezione (connettore femmina 6 poli)	IP65
FSO = Uscita a fondo scala (1) Metodo BFSL (Best Fit Straight Line): comprensivo dell'effetto combinato di Non-linearità, Isteresi e Ripetibilità.	

I sensori sono costruiti in conformità con:

- direttiva EMC
- direttiva macchine

I prodotti della serie M7 PLc sono progettati e disponibili nel rispetto della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) solo per impianti o utensili industriali fissi di grandi dimensioni, o per apparecchiature da laboratorio B-to-B per fini di Ricerca e Sviluppo

Norme di installazione elettrica e certificato di conformità sono disponibili e scaricabili sul sito internet www.gefran.com

6. TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

I sensori di Melt sono realizzati con tecnologia "Filled" e contengono al loro interno un liquido di trasmissione della pressione. A tale scopo vengono utilizzati liquidi con bassa comprimibilità quali mercurio.

I volumi di liquido contenuti sono funzione della struttura meccanica del sensore e fuoriuscite possono verificarsi solo in caso di rottura della membrana a contatto.

Ogni altra tipologia di rottura non comporta emissioni di sostanza verso l'esterno.

Non trasportare o stoccare mai i sensori senza tappo protettivo o senza imballo originale.

In particolare, essendo il mercurio un materiale rischioso, deve essere smaltito in accordo con le leggi applicabili.

Il contenuto di mercurio nei prodotti serie M è tipicamente di 30 mm³ per la versione a stelo rigido e di 40 mm³ nella versione a stelo rigido + stelo flessibile.

Sebbene le quantità di mercurio siano minime, riportiamo nel presente documento, anche la scheda tossicologica. Gefran accetta sensori di Melt di propria produzione, difettosi o danneggiati dall'utilizzo per lo smaltimento.

7. SICUREZZA

In caso di contatto o inalazione del liquido contenuto nel sensore di Melt, attenersi alle indicazioni contenute nella scheda tossicologica della sostanza in questione (confronta Allegato 1 - Scheda tossicologica Hg)

8. NOTE SULLA SICUREZZA FUNZIONALE (SOLO PER LE VERSIONI CERTIFICATE PL c)

Applicazione

La categoria designata cui si limita l'utilizzo delle parti legate alla sicurezza è la Categoria 2

I sensori di pressione ME/M7 svolgono la seguente funzione di sicurezza:

corretta trasduzione della pressione nella camera di estrusione per rilevare le sovrappressioni e il superamento di una soglia di pressione di sicurezza fissata. La trasduzione è corretta quando rientra nelle specifiche scritte nel datasheet e nel manuale operativo corrente.

I parametri PL del trasduttore sono indicati nella tabella seguente:

Parametro	Valore	Unità di misura
Categoria	2	-
DC _{avg}	Basso	-
MTTF _D		
Corrente d'uscita	74	Anni
Tensione d'uscita	73	Anni
Usita relè	72	Anni
PFH _D		
Corrente d'uscita	1,54E-06	1/h
Tensione d'uscita	1,56E-06	1/h
Usita relè	1,60E-06	1/h
PL	c	-

Nella valutazione sono stati esclusi tre diversi tipi di guasti:

- Usura/corrosione delle parti meccaniche nella parte anteriore del processo [EN ISO 13849-2:2012 prospetto A.4]
- Rottura delle parti meccaniche nella parte anteriore del processo [EN ISO 13849-2:2012 prospetto A.4]
- Deformazione plastica dovuta a carichi eccessivi delle parti meccaniche all'estremità anteriore del processo [EN ISO 13849-2:2012 prospetto A.4]

Limitazioni d'uso e manutenzioni

L'apparecchio deve essere utilizzato solo in conformità alle presenti istruzioni per l'installazione meccanica, il collegamento elettrico, le condizioni ambientali e l'utilizzo, al fine di mantenere il PL dichiarato. I sensori devono essere alimentati da reti non distribuite e in ogni caso con una lunghezza inferiore a 30 m.

Le manutenzioni periodiche da eseguire per garantire la giustificata esclusione dei guasti sono:

- Ispezione visuale dello stato della membrana a processo e dei filetti dello stelo, per valutare eventuali abrasioni anomale o usura dovuta a situazioni di non corretto montaggio protratte nel tempo.
Periodicità: ogni anno.
- Verifica della sede di installazione del sensore: correttezza del profilo e delle dimensioni e assenza di residui di materiale od occlusioni del canale di pressione. Periodicità: ogni due anni.
- Ad ogni nuova installazione o re-installazione utilizzare della pasta anti-grippaggio sulla filettatura dello stelo.

Effetti sulla funzione di sicurezza degli scostamenti in prestazione


Il limite di accettabilità negli scostamenti delle prestazioni metrologiche al fine di non indurre perdita della funzione di sicurezza è $\pm 5\%$ del valore di span a temperatura ambiente.

Interfacce con SRP/CS e i dispositivi di protezione

L'interfaccia con l'SRP/CS è costituita dai connettori multi polari tipo VEAM VP07RA10-6PT2 (cod GEFran CON031), tipo AMPHENOL 62IN-5016-10-7P-4-M (cod GEFran CON366) e tipo BINDER 8 poli M18 DIN/EN 45326 (cod GEFran CON029) illustrati in fig. 4, in cui sono indicate anche le connessioni nel caso di uscita amplificata in tensione (quattro fili: due di alimentazione e due per il segnale) o in corrente (due fili: il sensore è posto in serie nel loop di corrente).


Nel caso di uscita relay con uscita ritrasmessa in corrente (2 fili) o tensione (4 fili) il significato dei pin è illustrato in figura 5.

USCITA IN TENSIONE

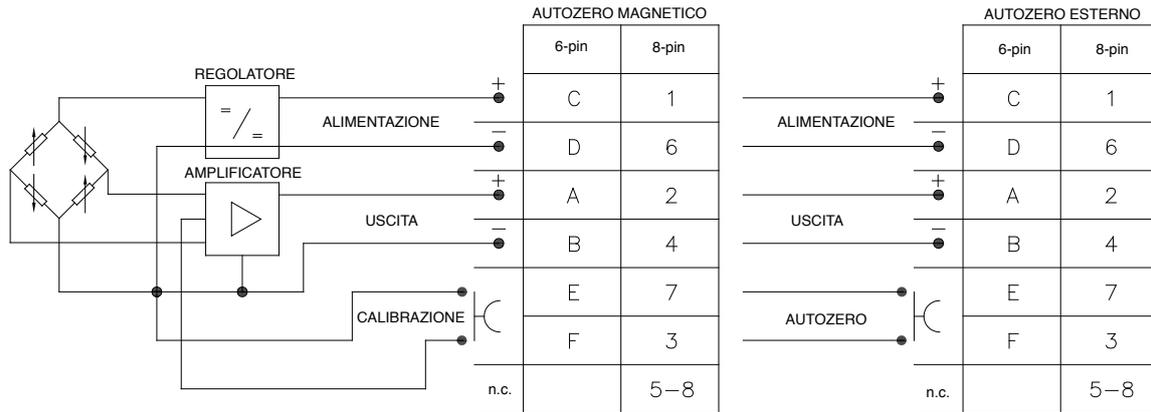

La calza del cavo è collegata al corpo del trasduttore

USCITA IN CORRENTE

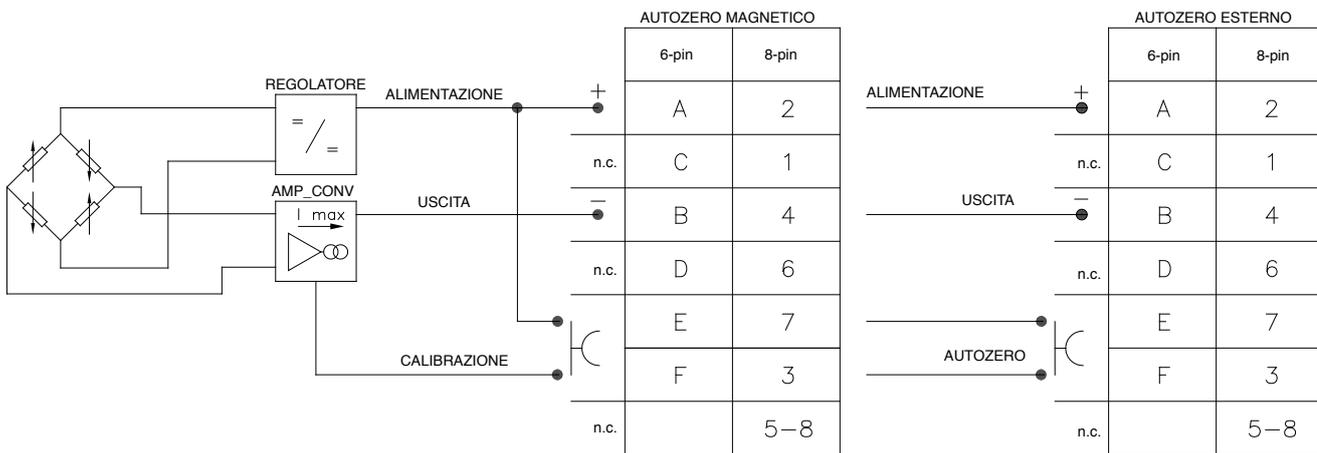

La calza del cavo è collegata al corpo del trasduttore


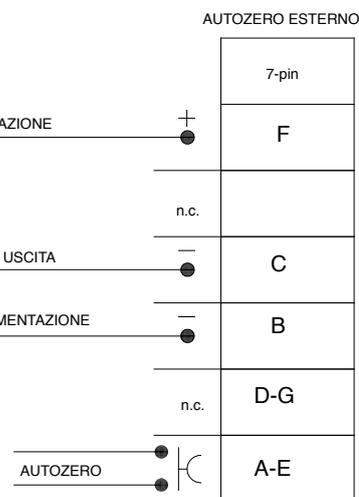


Fig. 4 - Interfaccia SRP/CS

USCITA RELAY (uscita in tensione)

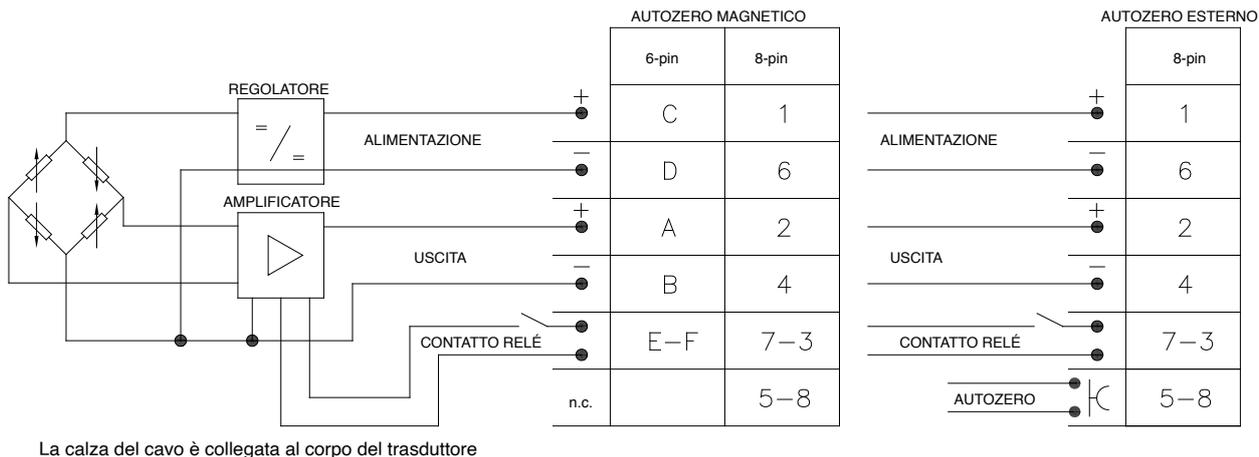

USCITA RELAY (uscita in corrente)



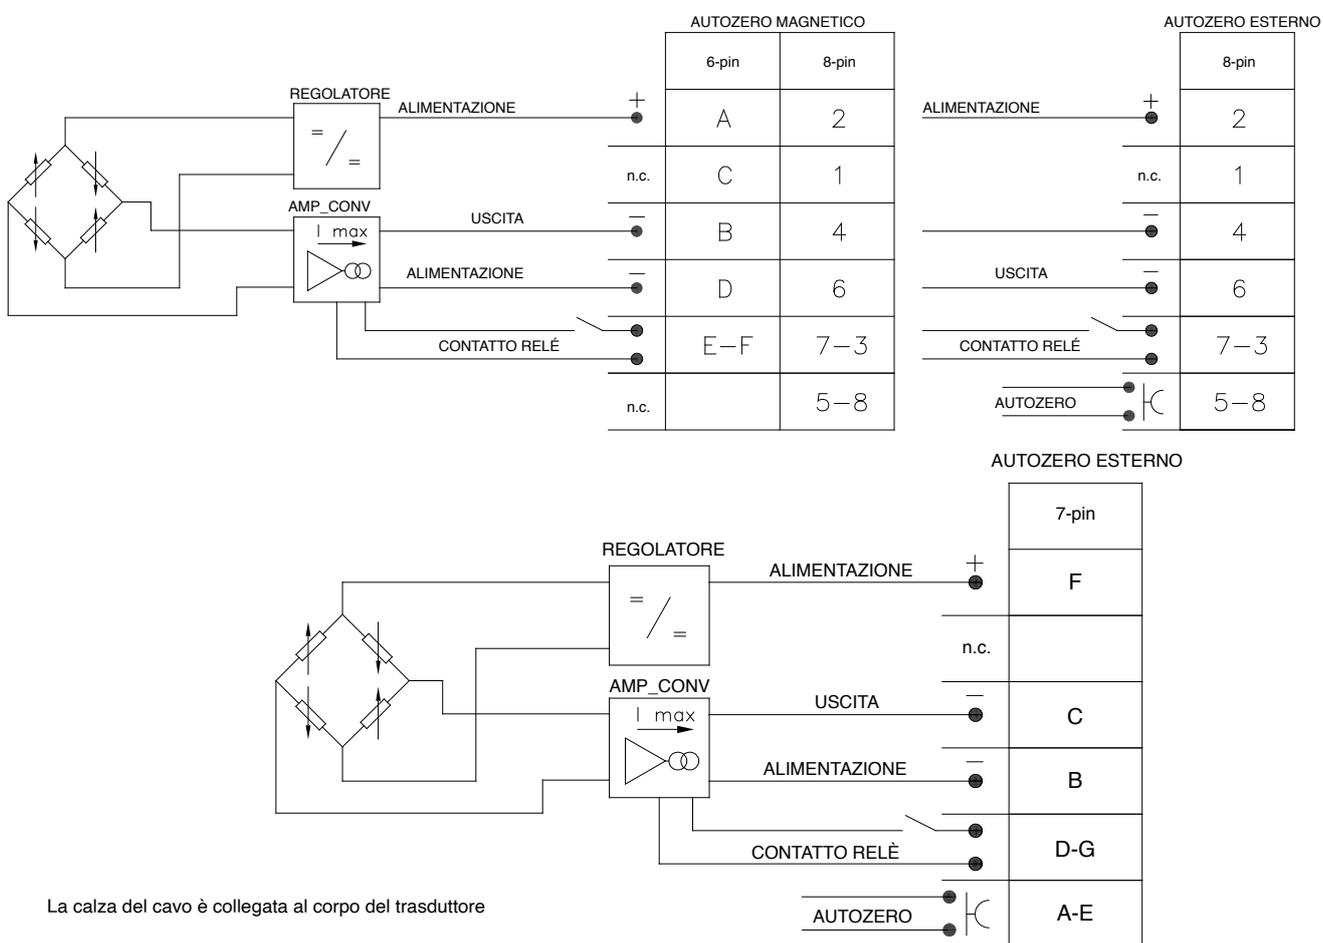


Fig. 5 - Interfaccia SRP/CS


**Connettore 6 pin
VPT07RA10-6PT2
(PT02A-10-6P)**

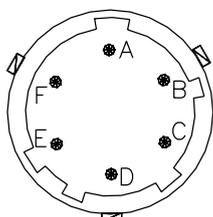

**Connettore 7 pin
(AMPHENOL)
62IN-5016-10-7P-4-M**

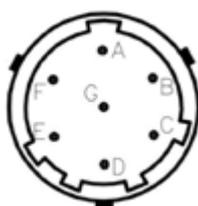

**Connettore 8 pin (Binder)
M16 DIN/EN45326
(09-0173-00-08)**

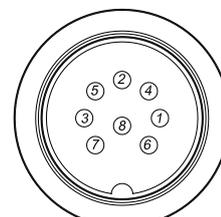

Indicazione sui tempi di risposta

Il tempo di risposta alla situazione di pericolo è pari a 8 ms.

Il tempo di risposta al guasto è equivalente al tempo di risposta della sola elettronica e pari a 400 ms.

Limiti operativi e climatici

Il dispositivo per potersi mantenere nella categoria designata deve funzionare entro i limiti operativi indicati in tabella 2:

Limite operativo	Uscita tensione	Uscita corrente
Sovrapressione senza degrado	2 x FS 1,5 x FS oltre i 1000 bar	2 x FS 1,5 x FS oltre i 1000 bar
Alimentazione	18..30 Vdc	Diagramma di carico
Temperatura fluido a processo Serie M	23..400 °C	23..400 °C
Temperatura operativa elettronica	-30..+85 °C	-30..+85 °C
Temperatura di stoccaggio	-40..+125 °C	-40..+125 °C
Protezione polvere	IP 6X (EN 60529)	IP 6X (EN 60529)
Protezione acqua	IP X5 (EN 60529)	IP X5 (EN 60529)
Livelli vibrazioni	EN 60068-2-6 (5g, 10..500 Hz)	EN 60068-2-6 (5g, 10..500 Hz)
Compatibilità elettromagnetica – Emissioni	EN 61326-1 EN 61326-2-3 EN 61326-3-1	EN 61326-1 EN 61326-2-3 EN 61326-3-1
Compatibilità elettromagnetica – Immunità	EN 61326-1 EN 61326-2-3 EN 61326-3-1	EN 61326-1 EN 61326-2-3 EN 61326-3-1

Tab. 2 - Limiti operativi e climatici

Inibizione e sospensione della funzione di sicurezza

Nei sensori serie M non è possibile effettuare alcun bypass della funzione di sicurezza prevista per la categoria designata.

Indicazioni ed allarmi

I sensori della serie M possono presentare due tipologie di uscite: analogica amplificata (tensione o corrente) e/o un'uscita supplementare con un relay.

In figura 6 sono raccolti gli intervalli di significatività delle uscite nel caso di segnale analogico:

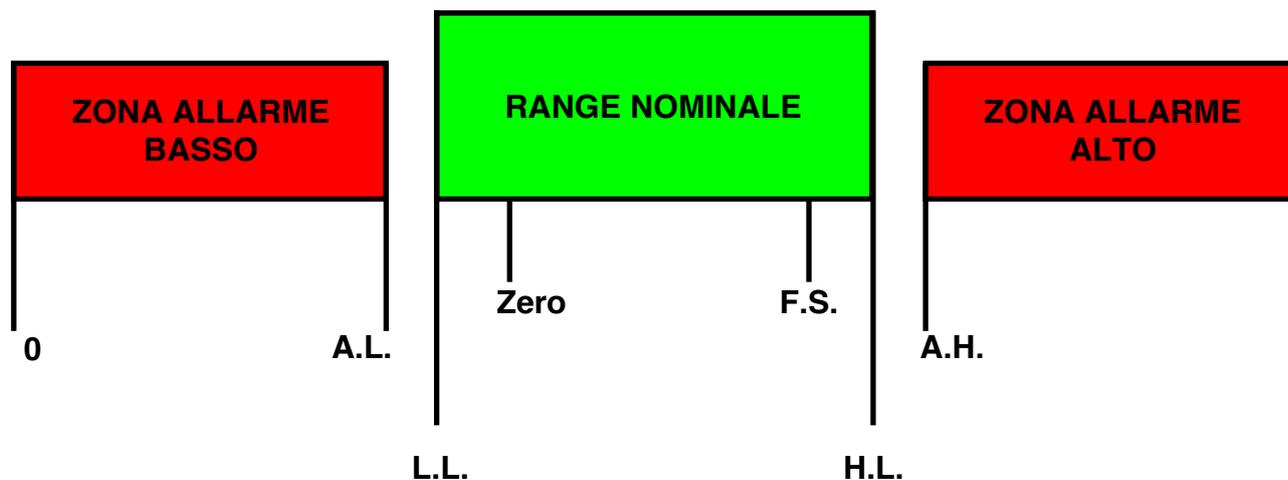


Fig. 6 - Livelli uscite

Tabella valori Uscite:	USCITA 4-20 mA	USCITA 0,5-10,5 V	USCITA GENERICA
L.L. = Limite Basso	= 3,68 mA	= 0,300 V	= Zero -2,00% Span
A.L. = Allarme Basso	< 3,600 mA	< 0,250 V	< Zero -2,50% Span
H.L. = Limite Alto	= 20,960 mA	= 11,100 V	= F.S. + 6,00% Span
A.H. = Allarme Alto	> 21,000 mA	> 11,125 V	> F.S. + 6,25% Span

Tab. 3

Nel caso di uscita con relay, il relay sarà normalmente chiuso tranne nel caso in cui:

- si è verificata una condizione di allarme
- si è superata la % del F.S. impostata come soglia di allarme

Nella tabella 4 sono indicati i guasti rilevati, il loro effetto sulle uscite elettriche, sull'uscita relay e le modalità di ripristino del dispositivo.

Guasto	Uscita analogica	Uscita relay	Modalità reset
Cavo alimentazione rotto	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Rimozione guasto
Sensore non connesso	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Rimozione guasto
Alimentatore rotto	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Rimozione guasto
Distacco collegamento/i ponte estensimetrico	>21 mA > 11,125 V	OPEN	Sensore in assistenza
Distacco pin	>21 mA > 11,125 V	OPEN	Sensore in assistenza
Pressione oltre il 200% dello span rispetto allo zero di fabbrica @ RT	>21 mA > 11,125 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Overvoltage	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Undervoltage	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Voltage variations	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Errore nella sequenza di programma	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Sovratemperatura dell'elettronica	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione
Errore su primario o primo stadio amplificazione	<3,6 mA < 0,25 V	OPEN	Spegnimento e riaccensione

Tab. 4 - Guasti, effetti sulle uscite e metodi di reset

I valori di uscita analogica riportati si riferiscono a sensori con uscita 4-20 mA e 0,5-10,5V
 Per altri valori di uscita elettrica, il valore dell'uscita in caso di allarme si calcola come segue:

$$\text{Out Allarme basso(mA,V)} < \text{Valore zero (mA,V)} - 2,50 \% \text{ span (mA,V)}$$

$$\text{Out Allarme alto (mA,V)} > \text{Valore F.S (mA,V)} + 6,25 \% \text{ span (mA,V)}$$

Nelle sonde di melt serie M non sono definiti ed implementati feedback hardware.

Modalità di comando

Le modalità di comando sono disponibili per l'utente solo al fine di effettuare le ricalibrature periodiche del sistema nel processo e sono azionabili in due modi:


- ✓ Pin CAL
- ✓ Sensore magnetico

Le combinazioni di questi eventi realizza le seguenti funzionalità:

1. Autozero
2. Calibrazione (CAL)
3. Reset parametri autozero

1) AUTOZERO

Modalità Applicazione	Limiti		Esito
	FSO (bar)	% regolazione	
La funzione di Autozero viene attivata nei seguenti modi: 1) posizionando il magnete a contatto con la custodia, in corrispondenza della zona delimitata dalla targhetta di Autozero. 2) Cortocircuitando i Pin E-F, nella versione con Autozero esterno. Il contatto deve essere mantenuto per un tempo, da 2 a 5 secondi.	≤ 35	100	L'effetto di Autozero sarà visibile dopo circa 2 secondi a partire dalla rimozione di funzione. L'uscita analogica del trasmettitore si assesta al valore di zero nominale (con precisione definita dalla classe di precisione del trasmettitore).
	> 35, < 100	40	
	> 100, < 200	20	
	≥ 200	10	
NOTE: Per tutti i trasmettitori con uscita in corrente, durante la fase di Autozero, l'uscita può salire fino a 7mA. Tale comportamento è istantaneo e presente solamente nella fase di Autozero; non andrà perciò in nessun modo ad influire sul reset di segnale finale.			

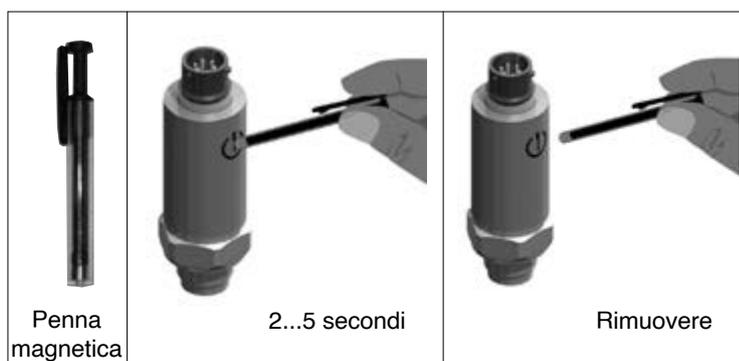

- 1) Pressione in macchina = 0 bar e sensore alimentato
- 2) Mettere la penna magnetica a contatto della targhetta di Autozero (2...5 secondi)
- 3) Rimuovere la penna magnetica
- 4) Leggere !



= targhetta di Autozero



Attenzione: la procedura di ricalibrazione periodica tramite autozero deve essere effettuata esclusivamente nelle condizioni di pressione nulla e temperatura stabile.

2) CALIBRAZIONE (CAL)

Modalità Applicazione	Limiti	Esito
Start CAL: Chiusura dei contatti di CAL per almeno 1 secondo. Stop CAL: Rilascio contatti.	L'uscita del trasmettitore prima della chiusura dei contatti deve essere entro il $\pm 20\%$ FS.	A contatti chiusi l'uscita analogica del trasmettitore si sposta in positivo dell'80%FS. L'effetto di Calibrazione sarà visibile dopo circa 2 secondi dall'inizio dell'attivazione della funzione. Se i limiti in tabella non sono rispettati, la funzione di CAL non ha alcun effetto.
NOTE: La funzione di calibrazione non è disponibile nei modelli con Autozero esterno.		

3) RESET PARAMETRI

Modalità Applicazione	Limiti	Esito
Magnete mantenuto in posizione da 20 a 25 secondi.		Il trasmettitore viene riportato automaticamente nelle condizioni di fabbrica.
NOTE: Nei trasduttori in corrente il valore dell'uscita, in fase di applicazione del magnete può vedere uno sbilanciamento del segnale di uscita fino a 7mA.		

Manutenzione e troubleshooting

Per garantire la corretta esecuzione della funzione di sicurezza è necessario svolgere alcune attività di manutenzione:

Ispezione visuale dello stato della membrana a processo e dei filetti dello stelo

La manutenzione ha lo scopo di valutare eventuali abrasioni anomale o usura della membrana dovute a situazioni di non corretto montaggio protratte nel tempo o di particolare aggressività del materiale processato.

Per i filetti l'ispezione deve garantire il loro regolare funzionamento per evitare eventuali trafilamenti dal processo o scarsa tenuta del sensore avvitato nella sede.

Periodicità: ogni anno.

Verifica della sede di installazione del sensore

La manutenzione ha lo scopo di verificare la correttezza del profilo e delle dimensioni della sede, al fine di evitare guasti indotti sul sensore o errato funzionamento.

Periodicità: ogni due anni.

Verifica della calibrazione del sensore

La manutenzione ha lo scopo di verificare la correttezza della curva di trasduzione del sensore. Si effettua applicando punti noti di pressione al trasduttore e controllando i valori segnati dalla sonda.

Periodicità: ogni due anni.

Verifica ostruzione del canale in pressione

La manutenzione ha lo scopo di verificare che non vi siano occlusioni del canale di pressione che porterebbero ad errati funzionamenti.

Periodicità: è buona norma effettuare il controllo quando intervengono variazioni alle condizioni operative, relativamente a materiale e/o temperatura, che possono formare ostruzioni nel canale di pressione.

Verifica funzionamento modalità di comando

La manutenzione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento delle modalità di comando e dei loro effetti sulla sonda. Si deve procedere con sensore alimentato fuori linea ad effettuare le operazioni di: RESET PARAMETRI AUTOZERO, AUTOZERO, CALIBRAZIONE.

Periodicità: ogni due anni.

Nella tabella 5 sono riportati i guasti più comuni e i mezzi di ricerca appropriati:

Guasto	Possibili cause	Mezzo di ricerca
Il sensore non sente pressione e non è in allarme	<ul style="list-style-type: none"> • Occlusione del canale di pressione • Guasto sullo stadio d'uscita dell'elettronica • Sovrapressione dal 106% al 200% del F.S. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Disalimentare e smontare il sensore 2 - Verificare eventuale occlusione del canale in pressione Pulire eventualmente da residui e tappi di materiale 3 - Alimentare la sonda off-line e premere delicatamente con il dito sulla membrana; se la sonda non cambia uscita, inviarla per riparazione in fabbrica 4 - Ridurre la pressione di processo al di sotto del valore di F.S.
Il sensore è in allarme tipo "HIGH"	<ul style="list-style-type: none"> • Estensimetro rotto • Distacco dei pin • Errore primario • Valore di pressione rilevato sopra soglia (2 x FS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Disalimentare e smontare il sensore 2 - Alimentata nuovamente la sonda, se il problema persiste si deve spedire la sonda per riparazione in fabbrica 3 - Alimentata la sonda se il problema risulta risolto rimontarla in sede secondo quanto specificato nel manuale d'istruzione
Il sensore è in allarme tipo "LOW"	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo alimentazione/connettore rotto • Sensore non connesso • Sensore non alimentato • Overvoltage • Undervoltage • Alimentazione fluttuante • Errore sequenza programma • Sovratemperatura elettronica 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Disalimentare e smontare il sensore 2 - Controllare che l'alimentatore sia connesso. Eventualmente ripristinare l'alimentatore 3 - Controllare la continuità tra i pin del connettore femmina e l'alimentatore. Eventualmente sostituire il cavo e il connettore 4 - Controllare se i valori di alimentazione sono entro le specifiche indicate nel presente manuale. Eventualmente sostituire l'alimentatore 5 - Controllare se i valori di alimentazione sono stabili; eventualmente sostituire l'alimentatore 6 - Alimentata la sonda se il problema risulta risolto rimontarla in sede secondo quanto specificato nel manuale d'istruzione 7 - Se il problema persiste si deve spedire la sonda per riparazione in fabbrica
Non si riesce ad effettuare l'operazione di CALIBRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Elettronica rotta • Segnale di zero fuori soglia attivabilità • Connettore/cavo alimentazione rotto 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Fermare la macchina ed assicurarsi che la pressione sia nulla 2 - Controllare cavo e connettore ed eventualmente sostituirli 3 - Effettuare in sequenza le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • RESET PARAMETRI • AUTOZERO • CALIBRAZIONE 4 - Se il problema persiste, inviare la sonda in fabbrica per riparazione
Non si riesce ad effettuare l'operazione di AUTOZERO	<ul style="list-style-type: none"> • Elettronica rotta • Segnale di zero fuori soglia attivabilità • Connettore/cavo alimentazione rotto (per AUTOZERO ESTERNO) • Errato posizionamento del pennino magnetico 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Fermare la macchina ed assicurarsi che la pressione sia nulla 2 - Verificare di svolgere l'operazione con il corretto allineamento tra pennino e marcatura di autozero. 3 - Effettuare l'operazione di RESET PARAMETRI; se la differenza tra il valore di zero letto e di zero teorico è, in valore assoluto, maggiore del 40 % FS, smontare il sensore, controllare e pulire la sede, rimontare il sensore ed effettuare nuovamente l'operazione di AUTOZERO 4 - Se la differenza tra il valore di zero letto e di zero teorico è, in valore assoluto, minore del 40% FS, controllare cavo e connettore. Eventualmente sostituire il cavo o il connettore. 5 - Se il problema persiste, inviare la sonda in fabbrica per riparazione

Tab. 5 - Troubleshooting

Applicazioni per l'uso pertinenti alla categoria

I sensori di melt della serie M possono costituire parte di un sistema di rilevazione della pressione che, ove un valore di soglia sia superato, disattiva tutti gli elementi di generazione della pressione attraverso il sistema di controllo.

La soglia di attivazione del sistema è impostata in fabbrica e non è reimpostabile dall'utente.

Nello schema "A" (fig. 7) è mostrata una possibile applicazione: il sensore rileva la pressione e la trasduce in un segnale elettrico analogico proporzionale al valore del misurando; l'SRP/CS compara il segnale con quello impostato come soglia di allarme: in caso di superamento della soglia provvede a disattivare gli elementi di generazione della pressione.

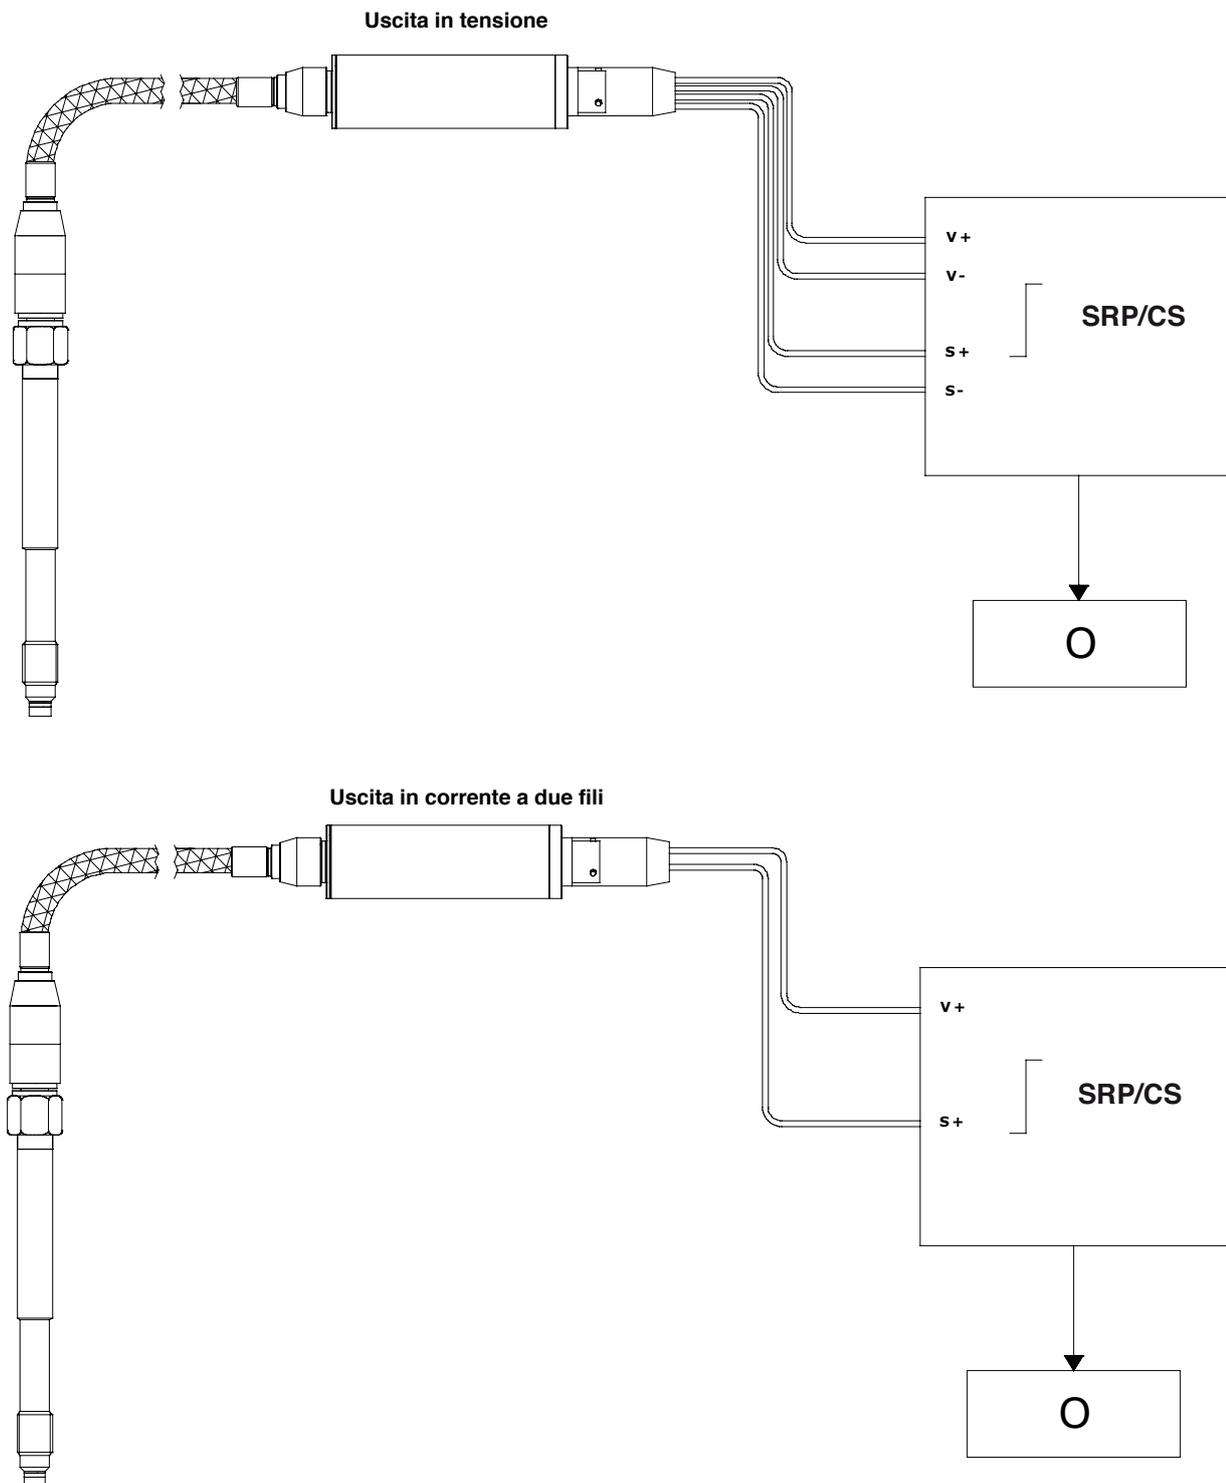


Fig. 7 - Schema applicativo A

Nello schema "B" (fig. 8) è mostrata una seconda possibile applicazione con l'uscita relay: il sensore rileva la pressione e la compara con una soglia fissata durante la calibrazione in fabbrica e non modificabile da parte dell'utente; il superamento della soglia porta il relay nello stato NO; se interfacciata, come nell'esempio con l'ingresso di abilitazione del controllore del motore dei sistemi di generazione della pressione, al superamento della soglia lo stato NO induce una inibizione sugli elementi di generazione della pressione.

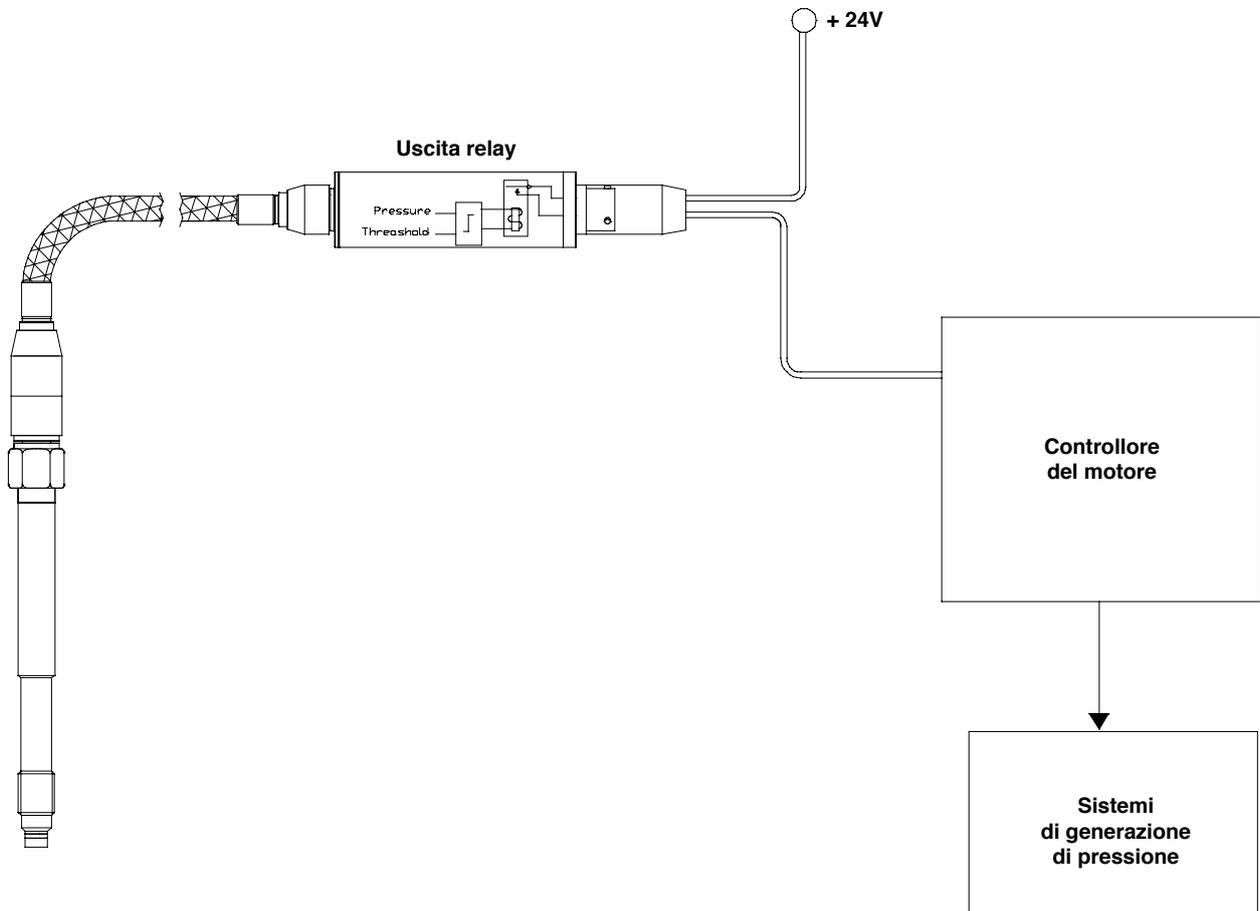


Fig. 8 - Schema applicativo B

Categoria e Performance Level

I dispositivi, installati, fatti operare e mantenuti secondo le prescrizioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e nel manuale operativo sono conformi alla:

EN ISO 13849-1: 2015 Categoria 2 PL c

Contatti

Le caratteristiche elettriche dei contatti dichiarate dai costruttori di relè sono riferite all'utilizzo di carichi resistivi. Questo vuol dire che la corrente che scorre nei contatti è più o meno costante. Idealmente un relè con un carico puramente resistivo può operare ai valori di corrente e tensione dichiarati per i contatti per tutta la sua vita senza danneggiamenti.

Precauzioni per I Contatti

I contatti solo gli elementi più importanti nella costruzione di un relè. La loro vita è influenzata dal materiale di costruzione, dalla loro forma, dai valori di tensione e corrente applicati, dal tipo di carico, dalla frequenza di commutazione, dall'atmosfera presente nell'ambiente, dalla temperatura di utilizzo e da eventuali rimbalzi presenti durante le fasi di commutazione. Il trasferimento di materiale tra i contatti, la loro saldatura, l'uso improprio con carichi non resistivi, l'incremento della loro resistenza di chiusura inevitabilmente renderanno relè inutilizzabile. Fare riferimento alle seguenti precauzioni di utilizzo per i contatti.

Carichi Induttivi

Commutare carichi induttivi è difficile principalmente perchè durante la fase di apertura la corrente cerca di continuare a scorrere nell'induttore. L'energia in esso conservata quindi si scarica sui contatti, provocando archi che li danneggiano. Con i carichi induttivi sono frequentemente usati circuiti di soppressione dell'arco elettrico. Quando si usano carichi induttivi la corrente massima circolante nei contatti del relè deve essere ridotta al 40% del valore riportato sul data sheet del relè (valore riferito a carichi resistivi).

Carichi Capacitivi

Le capacità, nell'istante della loro prima alimentazione, sono assimilabili a dei corto circuiti, questo vuol dire che la corrente di spunto (in-rush) può essere molto alta e superare di varie volte la massima corrente ammissibile per i contatti. Resistenze serie sono spesso utilizzate per limitare il fenomeno della corrente di spunto, senza questa resistenza i contatti possono saldarsi tra di loro rendendo il relè inutilizzabile. Quando si usano carichi capacitivi la corrente massima circolante nei contatti del relè deve essere ridotta al 75% del valore riportato sul data sheet del relè (valore riferito a carichi resistivi).

Motori

L'avvio di un motore elettrico richiede una corrente di spunto (in-rush) molto elevata. Durante la rotazione il motore genera una forza contro elettromotrice che, nella fase di arresto del motore, si scarica sui contatti del relè. Il motore è quindi il peggior carico per i contatti in quanto richiede, al suo avvio, una corrente di spunto molto alta (in-rush) e può generare, durante la fase di arresto, archi elettrici nei contatti. Quando si usano motori la corrente massima circolante nei contatti del relè deve essere ridotta al 20% del valore riportato sul data sheet del relè (valore riferito a carichi resistivi).


Tipo di carico e corrente di spunto

Il tipo di carico, la sua corrente di spunto insieme con la frequenza di commutazione sono fattori importanti che possono causare la saldatura dei contatti.

La tabella mostra la relazione tra carichi tipici e la loro corrente di spunto

Tipo di carico	Corrente di spunto
Carico Resistivo	Corrente stazionaria
Carico Induttivo	da 10 a 20 volte la corrente stazionaria
Motore	da 5 a 10 volte la corrente stazionaria
Carico lampada incandescenza	da 10 a 15 volte la corrente stazionaria
Carico lampada al mercurio	circa 3 volte la corrente stazionaria
Carico lampada vapori di sodio	da 1 a 3 volte la corrente stazionaria
Carico Capacitivo	da 20 a 40 volte la corrente stazionaria
Carico trasformatore	Da 5 a 15 volte la corrente stazionaria

Forme d'onda tipiche per corrente di spunto

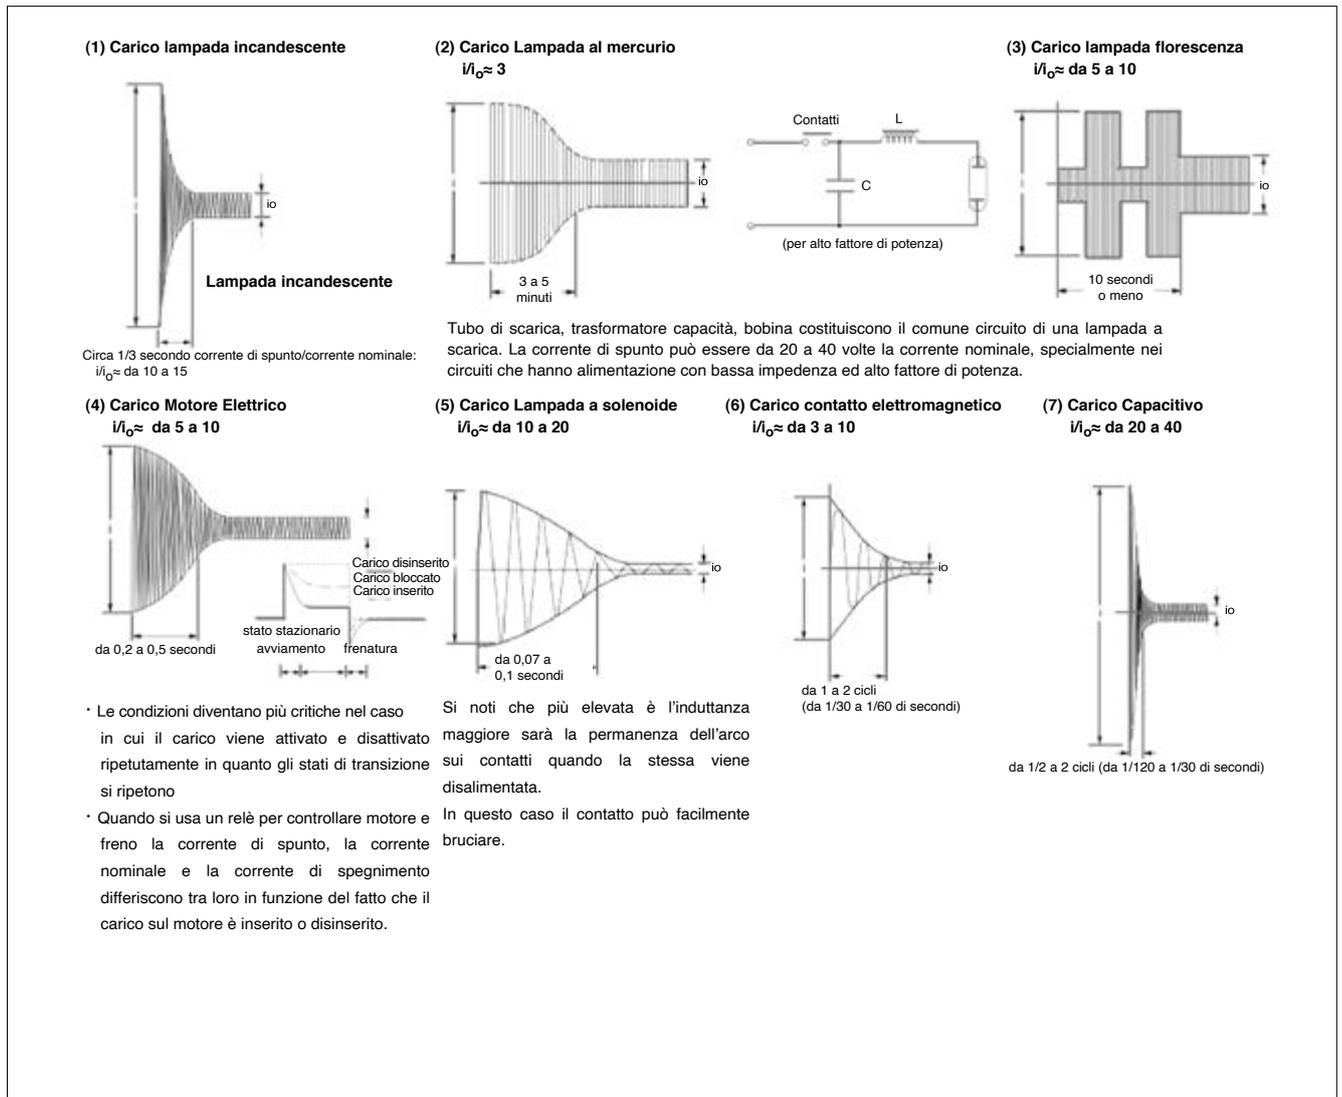

Corrente di spunto e tensione inversa

Quando motori, solenoidi o lampade sono attivati, la corrente di spunto generata può essere molto più elevata della corrente stazionaria del circuito.

In un carico induttivo, come per esempio un solenoide un motore, un contattore, la tensione inversa generata può arrivare a centinaia o a migliaia di volts.

Generalmente, in condizioni di atmosfera, temperatura e pressione normali, la tensione di scarica in aria è compresa tra i 200 e i 300 V.

Se la tensione inversa supera questo valore, durante la fase di apertura avverrà il fenomeno di scarica tra i contatti.

Sia la corrente di spunto che la tensione inversa possono causare danneggiamenti nei contatti e chiaramente accorciare la vita del relè.

Quindi l'utilizzo di opportune circuiti di protezione può ridurre questi fenomeni.

Trasferimento Materiale dei contatti

Il trasferimento di materiale tra i contatti è causato dall'eccessivo riscaldamento dei contatti che causa la fusione del materiale con conseguente trasferimento.

Questo tipicamente avviene quando si forma un arco elettrico tra i contatti (durante la loro chiusura o apertura) causato da una corrente continua superiore a quella specificata, o da carichi capacitivi che generano elevate correnti di spunto, o da carichi induttivi che generano elevate tensioni inverse.

Quando il trasferimento di materiale diventa importante la deformazione dei contatti può essere osservata ad occhio nudo ed è simile a quanto mostrato in figura 9.

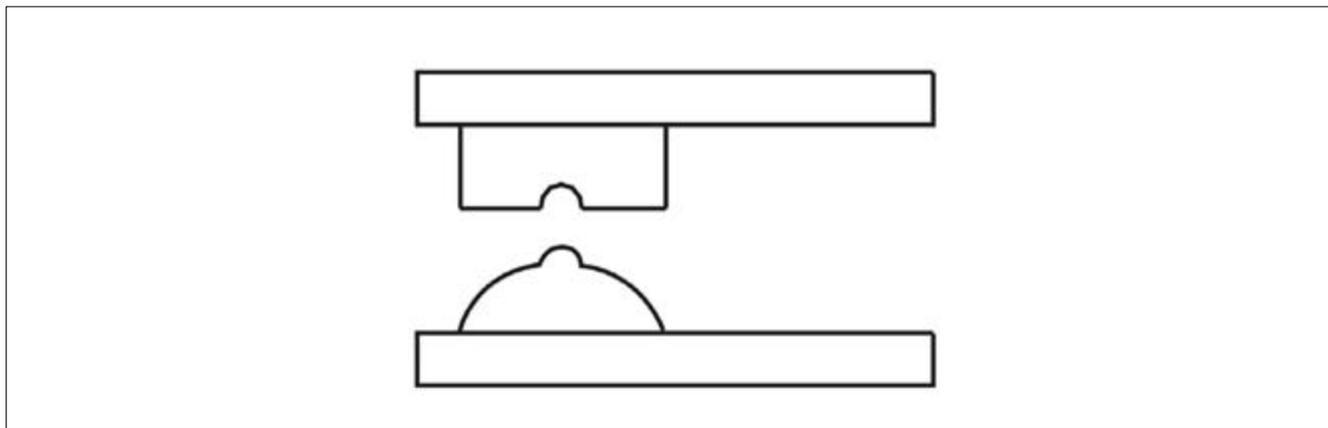


Figura 9

Generalmente la parte concava si forma sul catodo, mentre la convessa sull'anodo.

Circuiti di protezione per i contatti

L'utilizzo di dispositivi o di circuiti di protezione per i contatti possono ridurre le tensioni inverse a livelli accettabili, prestare comunque la massima attenzione nel loro utilizzo in quanto un loro uso improprio si tradurrà in un effetto negativo.

Circuiti tipici di protezione sono mostrati nella tabella seguente.

Circuiti di protezione contatti: Carichi Induttivi

Circuito	Tensione		Funzioni/Altro	Selezione dispositivo	
	CA	CD			
Circuito CR		C*	G	Se il carico è un timer, la corrente di dispersione (leakage) che scorre nel circuito CR può causare un funzionamento difettoso. *Se utilizzato con tensione CA assicurarsi che l'impedenza del carico sia sufficientemente più piccola di quella del circuito CR	Guida per selezionare "c" e "r" c : da 0.5 μ F a 1 μ F per 1A di corrente nei contatti r : da 0.5 Ω a 1 Ω per 1V di tensione ai contatti La variabilità dei valori dipende dalla proprietà del carico e dalle caratteristiche del relè. La capacità "c" agisce durante la fase di apertura e serve per sopprimere la scarica quando i contatti sono aperti.
		G	C	Se il carico è un relè o un solenoide, il tempo di rilascio si allunga. Efficace con circuiti alimentati a 24 o 48V	La resistenza "r" agisce durante la fase di chiusura e serve limitare la corrente quando la tensione viene applicata la volta successiva. Utilizzare una capacità "c" con una tensione di rottura (breakdown voltage) da 200 a 300V. Utilizzare capacità non polarizzate per i circuiti in CA.
Circuito diodo		NG	G	Il diodo collegato in parallelo consente all'energia immagazzinata alla bobina di fluire, sotto forma di corrente, nella bobina stessa e quindi di essere dissipata per effetto Joule dalla componente resistiva della bobina stessa. Questo circuito ritarda il tempo di rilascio da 2 a 5 volte quello riportato nel data-sheet	Utilizzare un diodo con tensione di rottura inversa almeno pari a 10 volte la tensione di alimentazione e con corrente diretta almeno pari alla massima corrente circolante nel carico. Nei circuiti elettronici, dove le tensioni sul circuito sono piccole (5V) possono essere utilizzati diodi con tensione inversa di rottura pari a 2 o 3 volte la tensione di alimentazione.
Circuito diodo e zener		NG	G	Efficace quando il tempo di rilascio con il solo diodo è troppo elevato	Utilizzare un diodo zener con tensione di zener circa dello stesso valore della tensione di alimentazione.
Circuito Varistor		G	G	L'utilizzo del varistore previene che tensioni eccessive siano applicate ai contatti del relè Quato circuito ritarda leggermente il tempo di rilascio	-

(G: Good, NG: No Good, C: Care)

Montaggio dei dispositivi di protezione

E' importante che i dispositivi di protezione (diodi, resistenza, capacità varistori etc) siano posizionati nelle immediate vicinanze del carico o dei contatti.

Se posizionati distanti la loro capacità di protezione può diminuire drasticamente.

Come guida, la distanza dei dispositivi di protezione dal carico o dai contatti deve essere contenuta nei 50 cm

Commutazione di carichi Capacitivi

L' utilizzo di un relè per la commutazione di carichi capacitivi richiede molta attenzione.

Quando i contatti si chiudono una elevata corrente di spunto fluisce nel circuito per caricare il più rapidamente possibile la capacità, questa corrente di spunto è molto più elevata della corrente stazionaria. (da 20 a 40 volte in funzione del valore di capacità).

I contatti del relè possono fondersi a causa di questa corrente di spunto anche se la corrente e la tensione in condizione stazionaria sono all'interno delle specifiche.

Ogni capacità presente nel sistema contribuisce alla corrente di spunto, indipendentemente che essa appartenga ad un dispositivo reattivo, ad un cavo o ad uno schermo.

Questa corrente di spunto può essere limitata inserendo una resistenza (da 30Ω a 50Ω), tra i contatti e la capacità da commutare, come mostrato in figura 10.

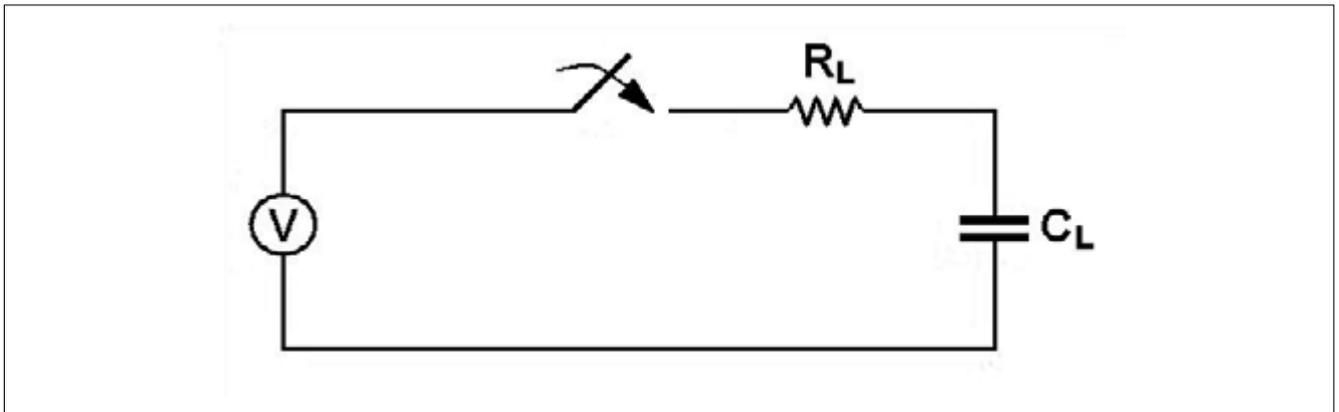


Figura 10

Precauzione nel caso di utilizzo di cavi di collegamento lunghi

Se la lunghezza dei cavi di collegamento supera i 10 m, la corrente di spunto dovuta alla capacità parassita del cavo può causare elevate correnti di spunto.

Collegare in serie ai contatti una resistenza (da 10Ω a 50Ω) come mostrato in figura 11.

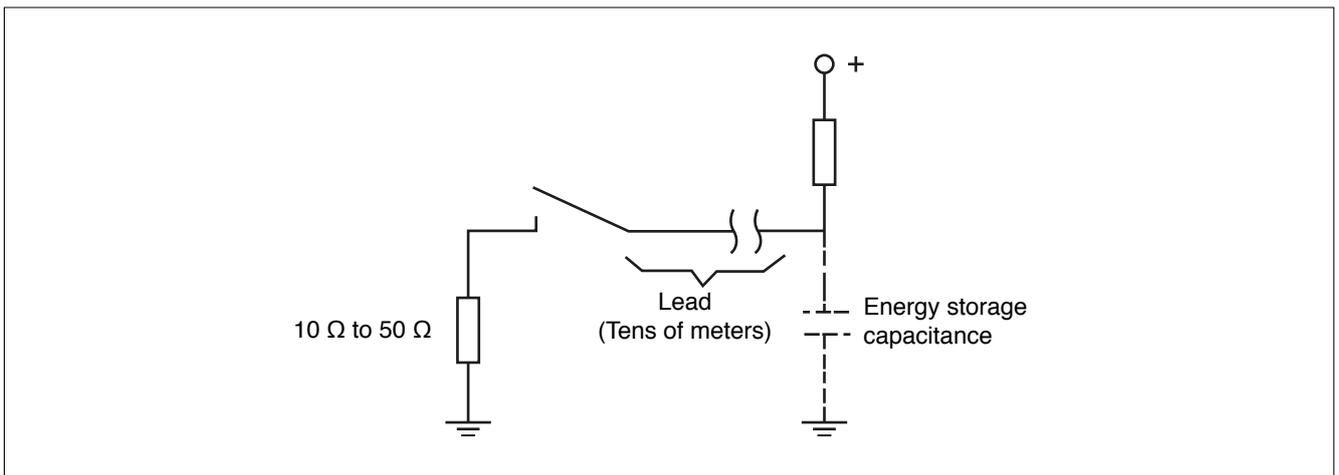


Figura 11

Riferimenti:

National Instruments: <http://www.ni.com/white-paper/4197/en/>

Panasonic Corporation: *General application Guidelines ASCTB250E 201402-T*

Hongfa Relay: *Explanation of terminology and guidelines of relay*

Fujitsu Components: *Engineering Reference Relays*

Agilent Technologies Inc : *Application Note 1399*

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

1.1. *Identificatore del prodotto*

Denominazione Commerciale	Mercurio (Hg)
Nome chimico e sinonimi	Mercurio (Hg)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

Pittogrammi Indicazioni di pericolo



H330 Letale se inalato.

H360D Può nuocere al feto.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (in caso di inalazione). H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.

Nr indice 080-001-00-0

Numero CE 231-106-7

Numero CAS 7439-97-6

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Autoprotezione del soccorritore.

- **Se inalata**

Provvedere all'apporto di aria fresca. Se il respiro è irregolare o interrotto, somministrare respirazione artificiale. Chiamare immediatamente un medico.

- **A contatto con la pelle**

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. In caso di malessere, contattare un medico.

- **A contatto con gli occhi**

Sciacquare subito con cautela e a fondo tramite un lavaocchi o con acqua. Consultare l'oculista.

- **Se ingerita**

Sciacquare la bocca e bere abbondantemente. Chiamare immediatamente un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO.

Mezzi di estinzione idonei

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, biossido di carbonio (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile. I vapori sono più pesanti dell'aria

Prodotti combustione pericolosi

in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare l'autorespiratore.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.

Precauzioni personali. Dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- **Per chi interviene direttamente**

Non respirare i vapori/aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali.

- **Precauzioni ambientali**

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di aerosol o di nebbia. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Pulire bene le superfici sporche.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione

Condizioni di stoccaggio

Conservare soltanto nel recipiente originale. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

Nome dell'agente chimico: Mercurio

Nr CAS 7439-97-6 Identificatore IOELV

8 ore [mg/m³] 0,02

*Notazione

8 ore: Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata

breve termine: Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria



PROTEZIONE DELLE MANI

Usare guanti di protezione per sostanze chimiche, in tipo di materiale NBR (caucciù di nitrile)



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Indossare la visiera con protezione laterale.



PROTEZIONE RESPIRATORIA

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. Tipo: Hg-P3 (filtri combinati contro vapori di mercurio e particelle, codice cromatico: rosso/bianco). Vanno osservati i limiti di indossamento secondo la GefStoffV in associazione con le regole per l'impiego di respiratori (BGR 190).

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.

Aspetto	
Stato fisico	liquido (fluido)
Colore	metallizzato
Odore	inodore
Soglia olfattiva	Non ci sono dati disponibili
Altri parametri fisici e chimici	
(valore) pH	Questa informazione non è disponibile.
Punto di fusione/punto di congelamento	-39 °C a 1.013 hPa
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	357 °C a 1.013 hPa
Punto di infiammabilità	non si applica
Tasso di evaporazione	non ci sono dati disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	irrilevante (fluido)
Limiti di esplosività	
limite inferiore di esplosione (LEL)	questa informazione non è disponibile
limite superiore di esplosione (UEL)	questa informazione non è disponibile
Limiti inferiori di esplosione delle nubi di polvere	irrilevante
Tensione di vapore	0,003 hPa a 25 °C 0,002 hPa a 20 °C
Densità	13,55 g /cm ³ a 20 °C
Densità di vapore	6,93 aria = 1
Densità apparente	Non si applica
Densità relativa	Non sono disponibili informazioni su questa proprietà.
La/le solubilità Solubilità in acqua	0,06 mg/l a 25 °C
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log KOW)	0,62 (exp. Lit.)
Temperatura di autoaccensione	Non sono disponibili informazioni su questa proprietà.
Temperatura di decomposizione	non ci sono dati disponibili

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ.

Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali.

Stabilità Chimica

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.

Possibili reazioni Pericolose

Reazione esotermica con: Metallo, Ossigeno, Pericoloso/reazioni pericolose con: Acido nitrico,

Reazione intensa con: Acetilene, Metalli alcalini, Alluminio, Ammina, Ammoniaca, Perclorati,

=> Proprietà esplosive

Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore.

Materiali Incompatibili

alluminio, zinco, stagno, rame, piombo

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.

Informazione sugli effetti tossici

Via di esposizione: inalazione vapore

Endpoint: LC

Valore:26,6 mg/m³/1h

Specie: ratto

Fonte: ECHA

Corrosione/irritazione della pelle

Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari

Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione alle vie respiratorie

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle.

Tossicità per la riproduzione:

Può nuocere al feto

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tossicità

Molto tossico per organismi acquatici

Tossicità acquatica (acuta)

Endpoint EC50

Valore 0,0052 mg/l

Specie daphnia magna

Tempo di esposizione 48 ore

Tossicità acquatica (cronica)

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Processo di degradabilità

Metodi sulla determinazione della biodegradabilità non sono applicabili a sostanze inorganiche.

Potenziale di bioaccumulo

Non si concentra particolarmente in organismi..

Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso acque reflue

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR).

Disposizioni pertinenti inerenti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Numero ONU	2809
Nome di spedizione dell'ONU	MERCURIO
Ingredienti pericolosi	Mercurio
Classi di pericolo connesso al trasporto	Classe 8 (materie corrosive)
Gruppo di imballaggio	III (materia poco pericolosa)
Pericoli per l'ambiente	pericoloso per l'ambiente acquatico
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi

Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non si intende effettuare il trasporto di rifiuti

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU • Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)

Numero ONU	2809
Designazione ufficiale	MERCURIO
Particolari nel documento di trasporto	UN2809, MERCURIO, 8 (6.1), III, (E), pericoloso per l'ambiente
Classe	8
Codice di classificazione	C11



15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Regolamento 649/2012/UE sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

Nome secondo l'inventario Mercurio

Tipo di registrazione Allegato V

KN-Code 2805 40

Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono • non elencato

Regolamento 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti (POP) • non elencato

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Nome secondo l'inventario Mercurio

Nr CAS 7439-97-6

Wt% 100

Elencato in Allegato X

Osservazioni PRIO

Legenda:

Allegato X • Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque •

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) -Allegato II

Valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei: 0,1% Hg

16. ALTRE INFORMAZIONI.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati :

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE –

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

GEFRAN

GEFRAN spa

via Sebina, 74 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063 - Internet: <http://www.gefran.com>