



44424053	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 17.08.2020	EPIC® K 4/8 BS/SS EPIC® K 4/8 BS/SS	

- 1 Adern abisolieren
Strip the wires

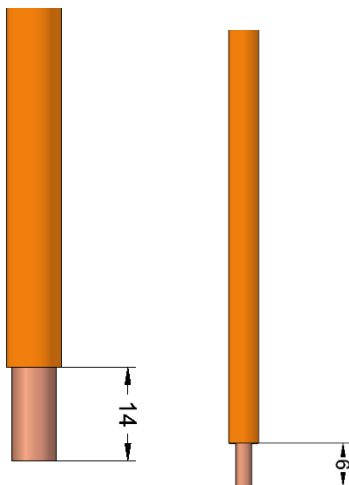

- 2 Aderendhülsen ancrimpen
Crimp the wire end sleeve

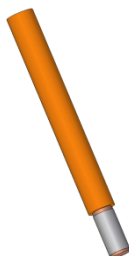

- 3 Kabel mit Aderendhülsen in die Isolierkörper schieben und die Klemmschrauben anziehen
Push the wire with wire end sleeves into the insulating bodies and tighten the clamping screws

Anzugsmoment:


Powerkontakte: min 2,5 Nm

Signalkontakte: min 0,5 Nm

Tightening Torque:

Power contacts: min 2,5 Nm

Signal contacts: min 0,5 Nm

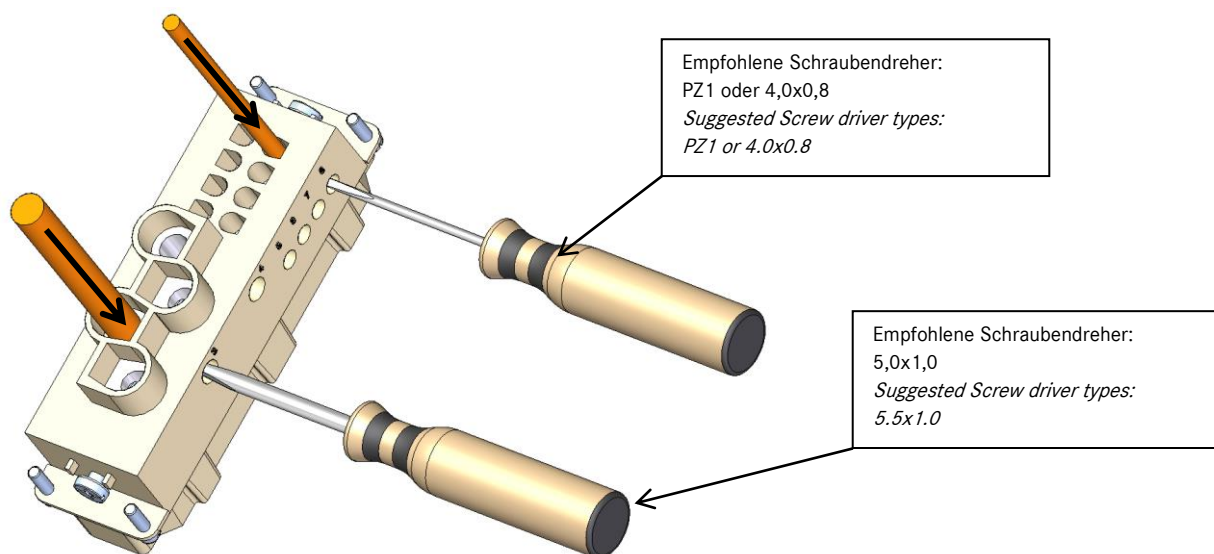

44424053	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 17.08.2020	EPIC® K 4/8 BS/SS EPIC® K 4/8 BS/SS	

- 4 PE-Schrauben zurückdrehen
PE-Screw back the screws

 
Sicherheitshinweis:

Es muss sichergestellt werden, dass der PE der Stiftseite mit dem PE der Buchsenseite verbunden ist. Beidseitig entweder auf Seite der Powerkontakte oder der Signalkontakte.

Safety advice:


It must be ensured that the PE on the male side is connected to the PE on the female side. On both sides either on the power contact side or the signal contact side.

- 5 Ringkabelschuh (Artikelnummer 44424029) an den PE crimpen.
Crimp the ring cable lug (article number 44424029) to the PE wire



- 6 PE Schraube mit 1,2 Nm anziehen
Torque PE screw with 1,2 Nm


Empfohlene Schraubendreher:
5,5x1,0 oder PZ2
*Suggested Screw driver types:
5.5x1.0 or PZ2*

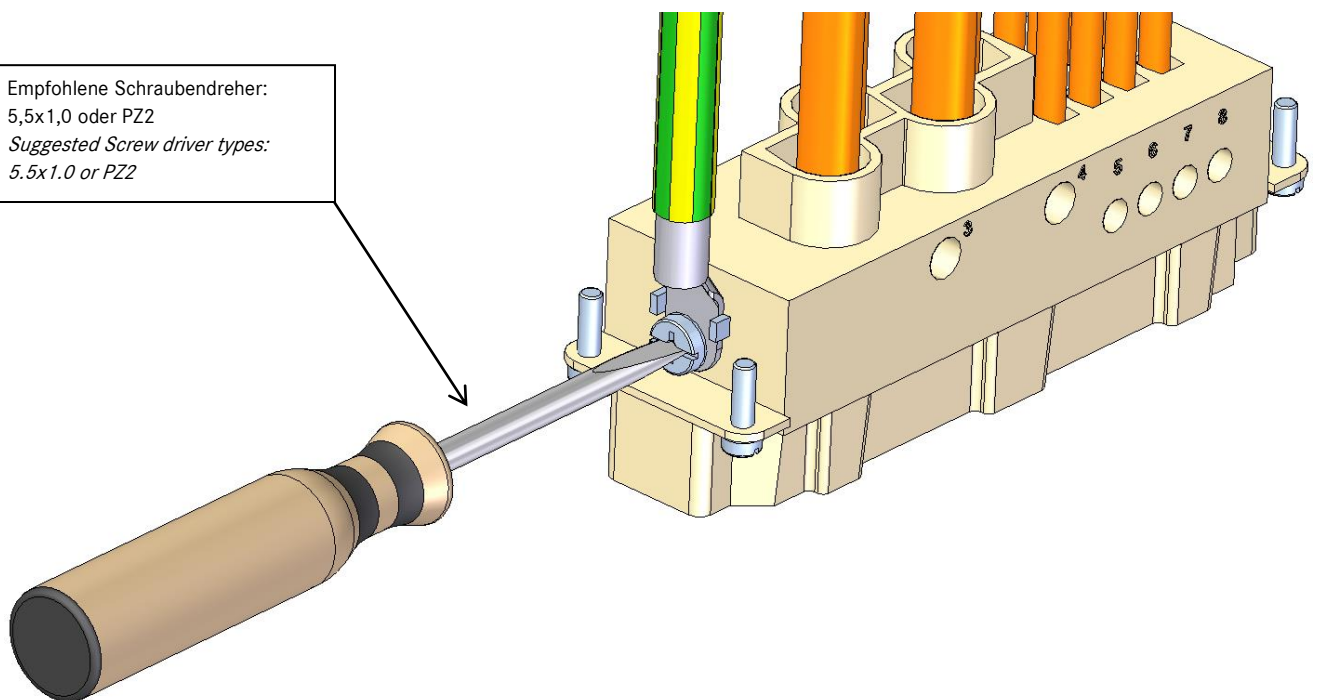

44424053	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 17.08.2020	EPIC® K 4/8 BS/SS EPIC® K 4/8 BS/SS	

- 7 Einsatz im Gehäuse montieren und Schrauben mit 0,5 Nm anziehen
Mount insert in housing and tighten screws with 0.5 Nm

Empfohlene Schraubendreher:
 4,0x0,8 oder PZ1
Suggested Screw driver types:
4.0x0.8 or PZ1

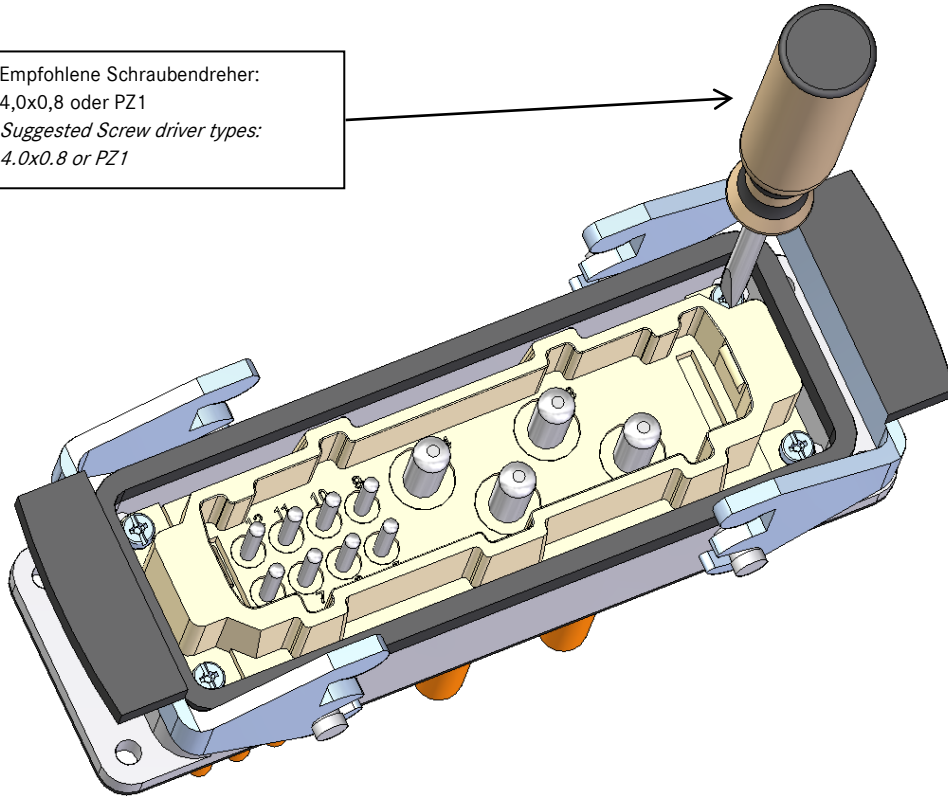

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD



U.I. Lapp GmbH
 Schulze-Delitzsch-Strasse 25
 D-70565 Stuttgart
www.lappgroup.com