

## SCHEMA TECNICA ART. 159/14/06



### **FAMIGLIA:**

Sonde in Fibra di Vetro con aspo in acciaio.

### **DESCRIZIONE:**

Sonda in Fibra di Vetro Ø 14 mm con perni filettati M12 crimpati come terminali per l'intercambiabilità degli accessori d'uso, dotata di: ruota di scorrimento con oliva, oliva di aggancio, spazzola a scovolo e moschettone. Montata nell'aspo in acciaio zincato ø 1000 mm art. 651/06.

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

Sonda realizzata in fibra di vetro rivestita in nylon o polipropilene di colore blu. Alle estremità sono crimpati due perni filettati M12 per l'intercambiabilità degli accessori. La sonda è dotata di ruota di scorrimento con oliva, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione composto da due perni e una colla specifica ed istruzioni d'uso e di riparazione. La sonda in fibra di vetro in ø 14 mm garantisce massima rapidità d'introduzione nelle condotte, senza alcuna difficoltà, anche dove esistano tratte lunghe e con altri cavi preinfilati. Può essere utilizzata per impieghi leggeri di apripista quale primo infilaggio, laddove, la sonda tradizionale, ha difficoltà a mantenersi diritta e a raggiungere in breve tempo anche lunghe distanze. La sonda in fibra di vetro art. 159 possiede due principali proprietà contrastanti: è rigida e flessibile contemporaneamente ed ha una caratteristica rivoluzionaria, quella di possedere una propria autoenergia. Il suo pregio maggiore consiste nella possibilità di stendersi e restare tesa e, tramite l'uso della carrucola di scorrimento, può superare più curve ed ostruzioni. Recuperata e riavvolta resta pronta all'uso senza subire deformazioni, tuttavia, è consigliato l'utilizzo dell'aspo per la salvaguardia sia della sonda sia dell'operatore.

Impiego:	per impiantistica industriale
Metrazure disponibili:	da 100m a 300m
Colore:	blu
Carico di rottura:	900kg circa
Accessori:	intercambiabili, realizzati in ottone e trefolo con set di accessori per la riparazione
Aspo:	in acciaio zincato verticale carrellato

<b>Art. 159</b>	Sonda in Fibra di Vetro Ø 14 mm	<b>Forma</b>	Tonda
		<b>Flessibilità</b>	Alta
		<b>Facilità d'uso</b>	Alta
		<b>Rischio di rottura</b>	Alto
		<b>Vita media</b>	Normale

**N.B.** I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno.  
I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.

#### ACCESSORI FORNITI:

Ruota di scorrimento: Art. 641/02



La ruota di scorrimento è realizzata in alluminio.

Oliva di aggancio, di introduzione e trazione filettato M12: Art. 641/03



L'oliva di aggancio è realizzata in alluminio.

Moschettone di aggancio: Art. 641/04



Il moschettone è realizzato in acciaio inox.

Spazzola a scovolo Ø 100 mm: Art. 645/01




Perno filettato M12: Art. 645/08

Crimpato sulla sonda in fibra di vetro, il perno è realizzato in ottone.



#### SET DI RIPARAZIONE:

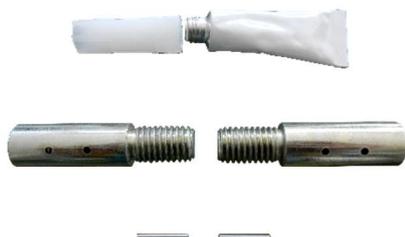

Composto da:



N° 2 Perno filettato M12 con spine coniche: Art. 645/08

Realizzato in ottone.



N° 1 Colla cianoacrilata: Art. 645/03

#### **ALTRI ACCESSORI:**

I perni filettati M12, crimpati direttamente sulla sonda art. 159, permettono l'intercambiabilità degli accessori d'uso e degli altri accessori Canfor con filettatura M12.