



# CEMBRE

HYDRAULIC PULLER TYPE PUNCHING HEAD  
TÈTE HYDRAULIQUE EMPORE PIECE  
HYDRAULISCHER LOCHSTANZKOPF  
CABEZA HIDRÁULICA PERFORADORA  
TESTA OLEODINAMICA FORALAMIÈRE

RH-FL75

CE  
UK  
CA



ENGLISH  
FRANÇAIS  
DEUTSCH  
ESPAÑOL  
ITALIANO

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL .....	3
(Translation of the original instructions)	
NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN .....	6
(Traduction des instructions originales)	
BEDIENUNGSANLEITUNG .....	9
(Übersetzung der Originalanleitung)	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO .....	12
(Traducción de las instrucciones originales)	
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.....	15
(Istruzioni originali)	



**WARNING LABELS - ETIQUETTES SIGNALETIQUES - WARNSCHILDER -  
ETIQUETAS DE ATENCIÒN - ETICHETTE D'AVVERTENZA**




1

2

3

TG0350

1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Before using the tool, carefully read the instructions in this manual.</li><li>- Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice.</li><li>- Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen.</li><li>- Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual.</li><li>- Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- When operating, keep hands away from the danger zone.</li><li>- En cours d'utilisation, tenir les mains éloignées de la zone de danger.</li><li>- Während der Nutzung nicht mit den Händen in den Gefahrenbereich gelangen.</li><li>- Durante su utilización, mantenga las manos fuera de la zona de peligro.</li><li>- Durante l'utilizzo, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Always wear safety gloves when operating.</li><li>- Porter toujours les gants de travail.</li><li>- Immer mit Handschuhen bedienen.</li><li>- Trabajar siempre con los guantes de seguridad.</li><li>- Operare sempre con guanti di lavoro.</li></ul>

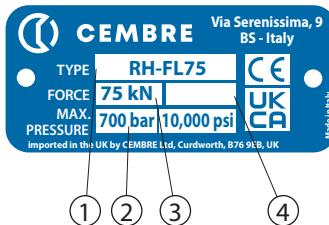

(1)	(2)	(3)	(4)
<ul style="list-style-type: none"><li>- Head type</li><li>- Tête type</li><li>- Typ Kopf</li><li>- Cabeza tipo</li><li>- Tipo di testa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Max. pressure</li><li>- Max. pression</li><li>- Max. Arbeitsdruck</li><li>- Presión máxima</li><li>- Pressione massima</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Force</li><li>- Kraft</li><li>- Fuerza</li><li>- Forza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Year</li><li>- Année</li><li>- Jahr</li><li>- Año</li><li>- Anno</li></ul>

# HYDRAULIC PULLER TYPE PUNCHING HEAD TYPE RH-FL75

## CAUTION

- Before each use, check the punches, dies and draw studs, and replace any that are worn or damaged, particularly any punches that have damaged cutting surfaces.
- Damaged or improperly assembled accessories can break and hit the operator with sufficient force to cause serious injuries.
- Before each use, verify the integrity of the head; replace any worn, possibly damaged or missing parts with original CEMBRE spares.
- Only for use in punching holes in single layers of material and thicknesses as shown in tables on pages 19 and 20. Any other use may cause components to break with potential risk of serious injury.
- During operation do not allow anyone to pause in the work area, especially in front of the punch.
- The use of CEMBRE punching accessories is recommended. Accessories from other suppliers may not be designed to withstand the force generated by this tool and may be damaged or break with potential risk of serious injury.

## 1. GENERAL CHARACTERISTICS

- **Application range:** suitable for punching single layers of stainless steel, mild steel, fibreglass and plastic material.
- **Max. punching capacity:** ..... ø 140 mm (5.5 in.)
- **Developed force:** ..... 75 kN (8.4 sh.ton.)
- **Max. operating pressure:** ..... 700 bar (10,000 psi)
- **Oil necessary (displacement):** ..... 25 cm<sup>3</sup> (1.52 cu. in.)
- **Dimensions:** length ..... 163 mm (6.41 in.)  
width ..... 106 mm (4.17 in.)
- **Weight:** ..... 1,9 kg (4.18 lbs)

The part code "RH-FL75" includes the following:

- Hydraulic head.
- ø 11.5 mm Spiral bit (code 6134070).
- TD-11 Draw stud with threaded 7/16"-3/4" (code 2685005).
- TD-19 Draw stud with threaded 3/4"-3/4" (code 2685008).
- Plastic carrying case type VAL-P29.

## 2. INSTRUCTIONS FOR USE

The head is supplied with an automatic, quick fit male coupler suitable for connection to a hydraulic, pneumatic or electrical 700 bar pump from the CEMBRE range.

## 2.1) Setting

- Connect the RH-FL75 head to a suitable pump (Ref. to Fig. 1); the head includes a rotating connection which makes it easier to use in any position (Ref. to Fig. 2);
- Consult the tables on pages 19 and 20 and select the RD... punching Kit suitable for the hole to be made.

### Round holes ø 15.5 to 30.5 mm (Ref. to Fig. 5)

- 1 - Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool.
- 2 - Fully screw the TD-11 draw stud into the ram (7) of the head.
- 3 - Thread the die onto the draw stud, pushing it to rest on the head.
- 4 - Insert the draw stud into the pilot hole and screw the punch onto the draw stud until its cutting edges are touching the back of the layer of material being punched.

### Round holes ø 28.5 to 80.5 mm (Ref. to Fig. 5)

- Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using a ø 20 mm spiral bit; alternatively, it is possible to make the pilot hole with the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool and widen it with the KIT RD20.5SS.
  - Fully screw the draw stud TD-19 into the ram (7) of the head.
- NOTE: the TD-19 draw stud is threaded 3/4" at both ends, screw the short thread into the ram.**
- Continue as described in points 3 and 4 above.

### Round holes ø 100 and 120 mm (Ref. to Fig. 5)

- Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using a ø 29 mm spiral bit; alternatively, it is possible to make the pilot hole with the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool and widen it with the KIT RD30.5SS.
- Fully screw the draw stud TD-28,5 (supplied with the Punching Kit) into the ram (7) of the head.
- Continue as described in points 3 and 4 above.

### Square and rectangular holes (Ref. to Fig. 5)

- With a drill make the required pilot hole in the plate at the desired point.
- Fully screw the draw stud (supplied with the Punching Kit) into ram (7) of the head.
- Thread the die into the draw stud, pushing it to rest on the head.
- Insert the draw stud into the pilot hole then thread the punch onto the draw stud until its cutting edges are touching the back of the layer of material being punched.
- Fully screw the locking ring onto the draw stud to lock the punch in place.

## 2.2) Punching (Ref. to Figs. 3 and 4)

Before punching:



- Check the correct match between die and punch.
- Check that the draw stud is completely screwed into the ram.
- Check that the punch is completely screwed onto the stud, with its cutting edges touching the back of the layer of material being punched.
- Keep hands away from the punching zone to avoid serious risk of injury!

- Operate the pump to advance the ram and punch to achieve the required hole.

### 2.3) Retracting the punch

- Release the oil pressure from the pump and fully retract the ram.
- Remove the punch from the draw stud then carefully and completely remove punch scrap and any residue from the die.

## 3. MAINTENANCE

The oil pressure inside the head must always be completely released before disconnecting the head from the hose.

All maintenance operations must be performed with the head disconnected from the hydraulic pump hose.

The hydraulic head is robust and requires very little daily maintenance.

Compliance with the following points should help to maintain the optimum performance of the tool:

### 3.1) Accurate cleaning

Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device.

Avoid putting the head on muddy or dusty ground. Any dirt particles may score the ram and create oil leaks. Every day, after use, the head must be wiped with a clean cloth, taking care to remove any residual particles, especially around the moving parts.

### 3.2) Replacement of the automatic coupler

To replace the automatic coupler proceed as follows:

- Remove the old coupler.
- Carefully clean the thread of the nipple to remove the old sealant.
- Apply teflon tape to the thread.
- Fit the new automatic coupler and tighten to **30 Nm**  
**(22 lbf ft).**

### 3.3) Storage (Ref. to Fig. 7)

When not in use, the head should be stored and transported in the plastic case, to prevent damage.

Plastic case: **VAL-P29**: size 448x288x105 mm (17.6x11.3x4.1 in.); weight 1.4 kg (3.1 lbs)

This case is suitable to contain the head and punching accessories.



FIG. 7

## 4. USE OF NON ORIGINAL CEMBRE PUNCHING ACCESSORIES

To obtain the best operating results, the use of original CEMBRE punching accessories is recommended; as an alternative, it is possible to use punching accessories made by other manufacturers by requesting separately the specific adaptor (see page 22). Check the compatibility of the accessories with the characteristics of the **RH-FL75** head.

## 5. RETURN TO CEMBRE FOR OVERHAUL

In the case of a breakdown contact our Area Agent who will advise you on the problem and give you the necessary instructions on how to dispatch the tool to our nearest service Centre; if possible, attach a copy of the Test Certificate supplied by CEMBRE together with the tool or fill in and attach the form available in the "ASSISTANCE" section of the CEMBRE website.

# TETE HYDRAULIQUE EMPORTE PIECE

## TYPE RH-FL75

### ATTENTION

- Avant chaque utilisation, contrôler les poinçons, les matrices et les tirants et les remplacer en cas d'usure ou dommage, remplacer les poinçons qui présenteraient des surfaces de coupe endommagées.
- Des accessoires endommagés ou mal montés peuvent se rompre et atteindre l'opérateur avec une force suffisante pour provoquer des lésions graves.
- Avant chaque utilisation, vérifier que la tête est en bon état; remplacer les pièces usagées et éventuellement endommagées ou manquantes avec des pièces de rechange originales CEMBRE.
- Ne pas faire de trous à travers deux couches ou plus de matériau; ceci pourrait provoquer la rupture du tirant ou du poinçon.
- Durant le perçage ne permettre à personne de rester dans la zone de travail, surtout devant le poinçon.
- Il est conseillé d'utiliser des accessoires de perçage CEMBRE. Les accessoires de perçage d'autres fabricants pourraient s'abîmer ou ne pas résister à la force générée par cet outil ce qui aurait des conséquences également graves pour la sécurité des personnes.

## 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'application: conçue pour percer des tôles d'acier inoxydable, l'acier doux, des parois en fibre de verre et la matière plastique.
- Capacité de perforation max.: .....ø 140 mm (5.5 in.)
- Force développée: .....75 kN (8.4 sh.ton.)
- Pression max.: .....700 bar (10,000 psi)
- Huile nécessaire (déplacement): .....25 cm<sup>3</sup> (1.52 cu. in.)
- Dimensions: hauteur ..... 163 mm (6.41 in.)
- largeur..... 106 mm (4.17 in.)
- Poids: ..... 1,9 kg (4.18 lbs)

La référence "RH-FL75" désigne l'ensemble suivant:

- Tête hydraulique.
- Foret hélicoïdal ø11.5 mm (cod. 6134070).
- Tirant "TD-11" fileté 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirant "TD-19" fileté 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Coffret de rangement en plastique type VAL-P29.

## 2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La tête est munie d'un raccord rapide mâle à blocage automatique et peut être reliée aussi bien à des pompes hydrauliques à pied, qu'à des pompes pneumo et électro-hydrauliques CEMBRE à 700 bar.

## 2.1) Mise en service

- Raccorder la tête RH-FL75 à la pompe hydraulique (Réf. Fig. 1). La tête est dotée d'un raccord tournant qui en facilite l'utilisation quelle que soit la position (Réf. Fig. 2).
- En consultant le tableau de la page 19 et 20, choisir le KIT de perforation RD... adapté au trou à effectuer.

### Trous ronds de ø 15,5 mm à 30,5 mm (Réf. a Fig. 5)

- 1 – A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil.
- 2 – Visser complètement le tirant TD-11 dans le piston (7) de la tête.
- 3 – Enfiler la matrice dans le tirant en la poussant pour qu'elle s'appuie sur la tête.
- 4 – Insérer le tirant dans le trou déjà percé et visser le poinçon sur le tirant jusqu'à la tôle.

### Trous ronds de ø 28,5 à 80,5 mm (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant un foret hélicoïdal ø 20 mm; comme alternative il est possible de faire le avant-trou avec le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil et l'élargir avec le KIT RD20.5SS.
- Visser complètement le tirant TD-19 dans le piston (7) de la tête.  
**NOTES: le tirant TD-19 est fileté 3/4" aux deux extrémités; visser dans le piston le côté avec le filetage le plus court.**
- Continuer comme décrit aux points précédents 3 et 4.

### Trous ronds de ø 100 et 120 mm (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant un foret hélicoïdal ø 29 mm; comme alternative il est possible de faire le avant-trou avec le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil et l'élargir avec le KIT RD30.5SS.
- Visser complètement le tirant TD-28,5 (fourni avec le kit de perçage) dans le piston (7) de la tête.
- Continuer comme décrit aux points précédents 3 et 4.

### Trous carrés et rectangulaires (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi.
- Visser complètement le tirant (fourni avec le kit de perçage) dans le piston (7).
- Enfiler la matrice dans le tirant en la poussant pour qu'elle s'appuie sur la tête.
- Insérer le tirant dans le trou puis insérer le poinçon sur le tirant jusqu'à ce qu'il bute contre la tôle.
- Visser complètement la vis de blocage sur le tirant pour bloquer l'ensemble.

## 2.2) Perçage (Réf. a Fig. 3 et 4)

Avant d'effectuer le perçage:



- Vérifier que le couplage entre la matrice et le poinçon correspondant est correct.
- Vérifier que le tirant est complètement vissé dans le piston de la tête.
- Vérifier que le poinçon est complètement vissé sur le tirant jusqu'à ce qu'il bute contre la tôle.
- Tenir les mains éloignées de la zone de perçage. Risque de lésions!

- Actionner la pompe hydraulique: le mouvement du piston commencera entraînant ainsi le déplacement en avant du poinçon et le perçage de la tôle.

## 2.3) Réouverture del poinçon (Réf. a Fig. 4)

- Pour rouvrir l'ensemble, agir sur le dispositif d'évacuation de la pression d'huile de la pompe jusqu'à ce que le piston et le poinçon soit complètement rétractée.
- Démonter le poinçon du tirant et expulser le copeau de perçage de la matrice; vérifier qu'il ne reste aucun résidu de découpage à l'intérieur de la matrice.

## 3. ENTRETIEN

**Avant de débrancher le raccord rapide qui relie la tête au flexible de la pompe hydraulique, vérifier que la pression de l'huile a été complètement évacuée.**

**Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées sur la tête débranchée du flexible de la pompe hydraulique.**

Cette tête est robuste et ne nécessite aucune préoccupation ou entretien particulier.

Les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour lui assurer une longévité optimum:

### 3.1) Nettoyage élémentaire

Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, l'outil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits de pièces mobiles.

### 3.2) Remplacement du raccord rapide

Pour remplacer le raccord rapide, procéder de la façon suivante:

- Dévisser l'ancien raccord rapide de la tête.
- Nettoyer soigneusement le filetage du cylindre pour enlever tous les résidus de téflon.
- Recouvrir le filetage du cylindre de téflon.
- Visser le raccord rapide neuf sur la tête en appliquant un couple de serrage de **30 Nm (22 lbf ft)**.

### 3.3) Rangement (Réf. a Fig. 7)

Il est de bonne règle de remettre l'outil dans son coffret, fermé, après usage, en protection des chocs et de la poussière. Le coffret (type VAL-P29) a comme dimensions 448x288x105 mm (17.6x11.3x4.1 in.) et un poids de 1.4 kg (3.1 lbs) est adapté pour contenir l'outil et les accessoires pour la perforation.



FIG. 7

## 4. UTILISATION DES ACCESSOIRES DE PERÇAGE NON ORIGINAUX CEMBRE

Pour obtenir les meilleurs résultats opérationnels, il est conseillé d'utiliser des accessoires de perçage originaux CEMBRE, sinon il est possible d'utiliser des accessoires de perçage d'autres fabricants qui exigent leurs propres kits d'adaptation spécifiques (Voir page 22). Vérifier la compatibilité des accessoires avec les caractéristiques de la tête **RH-FL75**.

## 5. ENVOI EN REVISION A CEMBRE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de vous adresser à notre Agent Régional qui vous conseillera et le cas échéant vous donnera les instructions nécessaires pour envoyer l'appareil à notre Centre de Service le plus proche. Dans ce cas, joindre une copie du Certificat d'Essai livré par CEMBRE avec l'appareil ou remplir et joindre le formulaire disponible dans la section "ASSISTANCE" du site web CEMBRE.

# HYDRAULISCHER LOCHSTANZKOPF

## TYP RH-FL75

### ACHTUNG

- Vor jeglicher Benutzung die Stempel, Matrizen, und Zugbolzen überprüfen und bei Verschleiß oder Beschädigung ersetzen. Stempel mit beschädigten Schnittkanten ersetzen.
- Beschädigte oder falsch zusammengebaute Werkzeuge können Brechen und Personen mit einer dermaßen großen Kraft treffen, dass diese schwere Verletzungen davontragen können.
- Vor jeder Benutzung die Unversehrtheit des Kopfes überprüfen. Verschlissene, beschädigte oder fehlende Teile durch Originalersatzteile von CEMBRE ersetzen.
- Es dürfen keine Stanzungen mit zwei oder mehreren Materialschichten und höheren Materialstärken als in Tabelle auf den Seite 19 und 20 angegeben ist, durchgeführt werden.  
Das könnte zur Beschädigung des Zugbolzens oder des Stempels führen und es besteht eine große Gefahr für das Personal.
- Während der Stanzung niemandem erlauben, im Arbeitsbereich zu verweilen – vor allem darf sich niemand vor dem Stempel aufhalten.
- Es wird die Verwendung des Stanzzubehörs von CEMBRE empfohlen. Stanzzubehör anderer Hersteller könnte sich beschädigen oder der von diesem Werkzeug erzeugten Kraft nicht standhalten. Daraus leitet sich eine große Gefahr für die Unversehrtheit des Personals ab.

## 1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Anwendungsbereich: geeignet zum Stanzen von rostfreiem Stahlblech, Weichstahl, Material aus Glasfaser- und Kunststoffmaterial.
- Max. Stanzleistung ..... ø 140 mm (5.5 in.)
- Kraft: ..... 75 kN (8.4 sh.ton.)
- Max. Arbeitsdruck: ..... 700 bar (10,000 psi)
- Erforderliche Öl (Hubraum): ..... 25 cm<sup>3</sup> (1.52 cu. in.)
- Abmasse: Länge ..... 163 mm (6.41 in.)
- Breite ..... 106 mm (4.17 in.)
- Gewicht: ..... 1,9 kg (4.18 lbs)

Unter der Bezeichnung "RH-FL75" werden folgende Teile geliefert:

- Hydraulischer Kopf.
- Spiralbohrer ø11.5 mm (Art.Nr. 6134070).
- Zugbolzen "TD-11" mit ein Gewinde 7/16"-3/4" (Art.Nr. 2685005).
- Zugbolzen "TD-19" mit ein Gewinde 3/4"-3/4" (Art.Nr. 2685008).
- Kunststoffkoffer VAL P29.

## 2. BEDIENUNGSHINWEISE

Der Kopf ist mit einer öilverlustfreien Schnellkupplung versehen und kann sowohl mit 700 bar hydraulischen Pumpen mit Pedal als auch mit pneumatisch-sowie elektrohydraulischen Pumpen der Firma CEMBRE verbunden werden.

## 2.1) Vorbereitung

- Den Kopf RH-FL75 an die ölhdraulische Pumpe anschließen (siehe Bild. 1).  
Der Kopf besteht hat einen drehbaren Anschluss, der eine Verwendung in jeder Position ermöglicht (siehe Bild. 2).
- Aus den Tabellen auf den Seite 19 und 20 das entsprechende KIT RD... auswählen.

### Rundstanzungen von ø 15,5 bis 30,5 mm (siehe Bild 5)

- 1 – Zur Führung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt eine Pilotbohrung in das Blech bohren. Die Pilotbohrung mit dem Spiralbohrer der Größe ø11.5 mm ausführen, der zum Lieferumfang gehört.
- 2 – Den Zugbolzen TD-11 vollständig in den Kolben (7) des Kopfes eindrehen.
- 3 – Die Matrize auf den Zugbolzen aufsetzen und sie bis zum Anschlag an den Kopf schieben.
- 4 – Den Zugbolzen in die Pilotbohrung einführen und den Stempel auf den Zugbolzen bis zum Blech aufschrauben.

### Rundstanzungen von ø 28,5 bis 80,5 mm (siehe Bild 5)

- Zur Führung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt eine Pilotbohrung in das Blech bohren. Dabei einen Spiralbohrer ø 20 mm benutzen. Alternativ dazu kann die Pilotbohrung mit dem Bohrer der Größe ø 11.5 mm Anschließend die Bohrung mit dem KIT RD20,5SS erweitern.
- Den Zugbolzen TD-19 vollständig in den Kolben (7) des Kopfes eindrehen.  
**Anmerkung:** Der Zugbolzen TD-19 hat an beiden Enden ein 3/4"-Gewinde. In den Kolben die Seite mit dem kürzeren Gewinde eindrehen.
- Gemäß den vorher beschriebenen Punkten 3 und 4 fortfahren.

### Rundstanzungen von ø 100 und 120 mm (siehe Bild 5)

- Zur Führung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt eine Pilotbohrung in das Blech bohren. Dabei einen Spiralbohrer ø 29 mm benutzen. Alternativ dazu kann die Pilotbohrung mit dem Bohrer der Größe ø 11.5 mm Anschließend die Bohrung mit dem KIT RD30,5SS erweitern.
- Den Zugbolzen TD-28,5 (er ist im Lieferumfang des KIT RD.. enthalten) vollständig in den Kolben (7) des Kopfes eindrehen.
- Gemäß den vorher beschriebenen Punkten 3 und 4 fortfahren.

### Quadratische und rechteckige Stanzungen (siehe Bild 5)

- Zur Führung am festgelegten Punkt mit einer Bohrmaschine eine Pilotbohrung in das Blech bohren.
- Den Zugbolzen vollständig in den Kolben (7) einschrauben (er ist im Lieferumfang des KIT RD.. enthalten).
- Die Matrize auf den Zugbolzen aufsetzen und sie bis zum Anschlag an den Kopf schieben.
- Den Zugbolzen in die Pilotbohrung einsetzen und den Stempel auf dem Zugbolzen bis zum Blech schieben.
- Die Kontermutter vollständig auf den Zugbolzen aufschrauben, um alle Bauteile zu fixieren.

## 2.2) Stanzung (siehe Bild 3 und 4)

Vor dem Stanzen folgendes beachten:



- Den ordnungsgemäßen Anschluss der Matrize am entsprechenden Stempel kontrollieren.
- Die vollständige Verschraubung des Zugbolzens im Kolben des Kopfes überprüfen.
- Die vollständige Verschraubung des Stempels auf dem Zugbolzen (bis zum Blech) überprüfen.
- **Nicht in den Stanzbereich fassen. Verletzungsgefahr!**

- Die Pumpe, mit der der Kopf verbunden ist, betätigen: der Kolben beginnt sich zu bewegen, der Stempel wird dadurch vorangetrieben und es erfolgt das Stanzen des Bleches.

## 2.3) Erneutes Öffnen des Stempels (siehe Bild. 4)

- Um die Stanzvorrichtung erneut zu öffnen, die Vorrichtung zum Ablassen des Pumpen drucks solange aktivieren, bis sich der Kolben (07) vollständig zurückgezogen hat.
- Den Stempel vom Zugbolzen abmontieren und den Stanzabfall aus der Matrize entfernen. Überprüfen, dass keine Stanzrückstände innerhalb der Matrize zurückbleiben.

## 3. WARTUNG

**Vor dem Verbinden des Kopfes mit dem Schnellanschluss mit dem Hochdruckschlauch der hydraulischen Pumpe hat man sich zu vergewissern, daß der Öldruck vollständig abgelassen worden ist.**

**Für sämtliche Arbeiten am Stanzkopf muss der Stanzkopf vom Schlauch abgekuppelt sein.**

Der Kopf ist robust und benötigt keine spezielle Pflege oder Instandhaltung. Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

### 3.1) Pflege

Dieses hydraulische Werkzeug sollte vor starker Verschmutzung geschützt werden, da diese für ein hydraulisches System gefährlich ist. Jeden Tag nach der Arbeit sollte das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub gereinigt werden, besonders die beweglichen Teile.

### 3.2) Ersatz des Schnellanschlusses

Wie folgt vorgehen, um den Schnellanschluß zu ersetzen:

- Den alten Schnellanschluß des Kopfes losschrauben.
- Das Außengewinde des Zylinders sorgfältig reinigen und die Rückstände der alten Dichtung entfernen.
- Ein Teflon-Band um das Außengewinde wickeln, um die Dichtung erneut herzustellen.
- Den neuen Schnellanschluß mit einem Drehmoment von 30 Nm auf dem Kopf ein schrauben.

### 3.3) Lagerung (siehe Bild 7)

Wenn das Werkzeug nicht benötigt wird, sollte es in der Kunststoffkassette gelagert werden und ist somit gegen Beschädigungen wie Stoss und Staub geschützt.

Die Kunststoffkassette (Typ VAL-P29) hat die Abmasse 448x288x105 mm (17.6x11.3x4.1 in.) und ein Gewicht von 1.4 kg (3.1 lbs). Geeignet zum Lagern das Werkzeug und Zubehör.



BILD 7

## 4. EINSATZ VON STANZWERKZEUGEN VON FREMDLIEFERANTEN

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Originalstanzzubehör von CEMBRE benutzt werden. Alternativ dazu kann Stanzzubehör anderer Hersteller mit einem speziellen separaten Adapter verwendet werden (siehe Seite 22). Die Kompatibilität der Werkzeuge anhand der Kennwerte des Kopfes RH-FL75 prüfen.

## 5. EINSCHICKEN AN CEMBRE ZUR ÜBERPRÜFUNG

Sollten an dem Gerät Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung, die Sie gerne beraten und Ihnen alle nötigen Informationen zum Einsenden des Gerätes an unseren Hauptsitz geben wird. Wenn vorhanden, legen Sie dem Gerät bitte eine Kopie des von CEMBRE mitgelieferten Zertifikates bei oder füllen das, unter dem Bereich "SUPPORT" der CEMBRE Website, verfügbare Formular aus und fügen es bei.

# CABEZA HIDRÁULICA PERFORADORA

## TIPO RH-FL75

### ADVERTENCIAS

- Antes de cada uso, revisar los punzones, las matrices y los tirantes y sustituirlos en caso de desgaste o daños. Sustituir los punzones que presenten superficies de corte dañadas.
- Los accesorios dañados o montados de forma inadecuada pueden romperse y golpear al operario con una fuerza suficiente para causar lesiones graves.
- Antes de cada uso, comprobar la integridad de la cabeza. Sustituir las partes desgastadas, dañadas o ausentes con piezas de recambio originales CEMBRE.
- No realizar orificios a través de dos o más capas de material o con espesores superiores a los que se muestran en las tablas de la pág. 19 y 20. Esto podría causar la rotura del tirante o del punzón y causar lesiones graves.
- Durante la perforación, no permitir a nadie permanecer en la zona de trabajo, sobre todo delante del punzón.
- Se recomienda el uso de accesorios de perforación CEMBRE. Los accesorios de perforación de otros fabricantes podrían dañarse o no resistir a la fuerza generada por este utensilio con consecuencias que pueden ser incluso graves en la integridad personal.

## 1. CARACTERISTICAS GENERALES

- **Campo de aplicación:** idónea para perforar chapa de acero inoxidable, acero dulce, paredes de fibra de vidrio y material plástico.
- **Capacidad máxima de perforación:** ..... ø 140 mm (5.5 in.)
- **Fuerza desarrollada:** ..... 75 kN (8.4 sh.ton.)
- **Presión máxima de trabajo:** ..... 700 bar (10,000 psi)
- **Aceite necesario (desplazamiento):** ..... 25 cm<sup>3</sup> (1.52 cu. in.)
- **Dimensiones:** longitud ..... 163 mm (6.41 in.)  
anchura ..... 106 mm (4.17 in.)
- **Peso:** ..... 1,9 kg (4.18 lbs)

Con la referencia "RH-FL75" se identifica el conjunto formado por:

- Cabeza hidráulica.
- Broca helicoidal ø11.5 mm (cod.6134070).
- Tirante "TD-11" con rosca 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirante "TD-19" con rosca 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Cofre de almacenamiento tipo VAL-P29.

## 2. INSTRUCCIONES DE USO

La cabeza está provista de un acoplamiento rápido automático, y puede ser conectada tanto a bombas hidráulicas de pedal, como a bombas neumo y electro-hidráulicas de 700 bar fabricadas por CEMBRE.

## 2.1) Preparación

- Conectar la cabeza RH-FL75 con la bomba oleodinámica (Ref. en Fig. 1). La cabeza está dotada de un empalme giratorio que facilita su uso en cualquier posición (Ref. en Fig. 2).
- Consultando las tablas de la pág. 19 y 20, elegir el kit de perforación RD...adecuado para el orificio que se debe realizar.

### Orificios redondos de ø 15,5 a 30,5 mm (Ref. en Fig 5)

- 1 - Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando la broca helicoidal de ø 1,4 mm en dotación con la cabeza.
- 2 - Enroscar completamente el tirante TD-11 en el pistón (7) de la cabeza.
- 3 - Introducir la matriz en el tirante empujándola contra la cabeza.
- 4 - Introducir el tirante en el pre-orificio y enroscar completamente el punzón en el tirante hasta la chapa.

### Orificios redondos de ø 28,5 a 80,5 mm (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando una broca helicoidal de ø 20 mm. Como alternativa, se puede realizar el pre-orificio con la broca de ø 11.5 mm y ensancharlo con el KIT RD20.5SS.
- Enroscar completamente el tirante TD-19 en el pistón (7) de la cabeza.  
**Nota: el tirante TD-19 está roscado 3/4" en ambos extremos. Enroscar en el pistón por el lado con la rosca más corta.**
- Continuar como se describe en los puntos 3 y 4 anteriores.

### Orificios redondos de ø 100 y 120 mm (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando una broca helicoidal de ø 29 mm. Como alternativa, se puede realizar el pre-orificio con la broca de ø 11.5 mm en dotación y ensancharlo con el KIT RD30.5SS.
- Enroscar completamente el tirante TD-28,5 (proporcionado en dotación con el kit de perforación) en el pistón (7) de la cabeza.
- Continuar como se describe en los puntos 3 y 4 anteriores.

### Orificios cuadrados y rectangulares (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido.
- Enroscar completamente el tirante (proporcionado con el kit de perforación) en el pistón (7).
- Introducir la matriz en el tirante empujándola contra la cabeza.
- Introducir el tirante en el pre-orificio y después introducir el punzón en el tirante hasta llegar a la chapa.
- Enroscar completamente la contera de bloqueo en el tirante para bloquear todo.

## 2.2) Perforación (Ref. en Fig. 3 y 4)

Antes de proceder a la perforación:



- Comprobar el acoplamiento correcto entre la matriz y el punzón correspondiente
  - Comprobar que se enrosque completamente el tirante en el pistón de la cabeza.
  - Comprobar que se enrosque completamente el punzón en el tirante hasta llegar a la chapa.
  - Mantener las manos lejos de la zona de perforación. ¡Peligro de lesiones!
- Accionar la bomba oleodinámica: empezará el movimiento del pistón con el consiguiente avance del punzón y la posterior perforación de la chapa.

## 2.3) Reapertura del punzón

- Para volver a abrir el conjunto, actuar sobre el dispositivo de evacuación de la presión de la bomba hasta que el pistón (07) esté retraído completamente.
- Desmontar el punzón por el tirante y expulsar las virutas de perforación de la matriz. Comprobar que no queden residuos de perforación dentro de la matriz (Ref. en Fig. 4).

## 3. MANTENIMIENTO

**Antes de desensamblar el acoplamiento rápido que une la cabeza a la manguera de la bomba hidráulica, comprobar que se ha evacuado completamente la presión del aceite.**

**Todas las operaciones de mantenimiento se deben llevar a cabo con la cabeza desconectada de la manguera de la bomba hidráulica.**

Esta cabeza es robusta y no requiere cuidados especiales para obtener un funcionamiento correcto, bastará tener algunas precauciones sencillas:

### 3.1) Limpieza adecuada

Tenga presente que el polvo, la arena y la suciedad en general, representan un peligro para toda herramienta hidráulica. Tras cada día de uso, se debe limpiar la herramienta con un trapo limpio, teniendo cuidado de eliminar la suciedad depositada, especialmente junto a las partes móviles.

### 3.2) Cambio del acoplamiento rápido

Para cambiar el acoplamiento rápido, actuar de la manera siguiente:

- Desenroscar el acoplamiento rápido usado de la cabeza.
- Limpiar cuidadosamente la rosca macho del cilindro para quitar todo residuo de la junta antigua.
- Reconstituir la junta en la rosca macho del cilindro con cinta de teflón.
- Enroscar el acoplamiento rápido nuevo sobre la cabeza apretando con un par de 30 Nm (22 lbf ft).

### 3.3) Almacenamiento (Ref. a Fig. 7)

Para proteger la cabeza de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla en su estuche de plástico de cierre hermético.

Dicho estuche (mod. VAL-P29) de dimensiones 448x288x105 mm (17.6x11.3x4.1 in.) y pesa 1.4 kg (3.1 lbs), es apropiado para almacenar la herramienta y los accesorios de perforación.



FIG. 7

## 4. USO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN NO ORIGINALES CEMBRE

Para obtener los mejores resultados operativos, se recomienda el uso de accesorios de perforación originales CEMBRE. Como alternativa, se pueden utilizar accesorios de perforación de otros fabricantes pidiendo por separado los kits de adaptación específicos (ver página 34). Comprobar la compatibilidad de los accesorios con las características de la cabeza RH-FL75.

## 5. DEVOLUCIÓN A CEMBRE PARA REVISIONES

En caso de fallo de la herramienta, contactar con nuestro Agente de Zona quien les aconsejará y eventualmente les facilitará las instrucciones necesarias para remitir la herramienta a nuestro centro de servicio más cercano. En tal caso, adjuntar a ser posible una copia del Certificado de Ensayo entregado en su día por CEMBRE con la herramienta o completar y adjuntar el formulario disponible en la sección "ASISTENCIA" del sitio web CEMBRE.

# TESTA OLEODINAMICA FORALAMIERE

## TIPO RH-FL75

### AVVERTENZE

- Prima di ogni utilizzo controllare punzoni, matrici e tiranti e sostituirli in caso di usura o danneggiamento, sostituire i punzoni che presentassero taglienti danneggiati.
- Accessori danneggiati o impropriamente assemblati possono rompersi e colpire l'operatore con una forza sufficiente a causare lesioni gravi.
- Prima di ogni utilizzo verificare l'integrità della testa; sostituire le parti usurate, eventualmente danneggiate o mancanti con parti di ricambio originali CEMBRE.
- Non effettuare fori attraverso due o più strati di materiale o su spessori superiori a quelli indicati nelle Tabelle a pag. 19 e 20; ciò potrebbe causare la rottura del tirante o del punzone con conseguenze anche gravi sull'incolumità personale.
- Durante la foratura non permettere a nessuno di stare nell'area di lavoro, soprattutto davanti al punzone.
- È consigliato l'utilizzo di accessori di foratura CEMBRE. Accessori di foratura di altri produttori potrebbero danneggiarsi o non resistere alla forza generata da questo utensile con conseguenze anche gravi sull'incolumità personale.

### 1. CARATTERISTICHE GENERALI

– <b>Campo di applicazione:</b>	adatta a forare lamiere in acciaio inossidabile, acciaio dolce pareti in fibra di vetro e materiale plastico.
– <b>Capacità max. di foratura:</b>	..... ø 140 mm (5.5 in.)
– <b>Forza sviluppata:</b>	..... 75 kN (8.4 sh.ton.)
– <b>Pressione massima di esercizio:</b>	..... 700 bar (10,000 psi)
– <b>Olio richiesto (cilindrata):</b>	..... 25 cm <sup>3</sup> (1.52 cu. in.)
– <b>Dimensioni:</b> lunghezza..... larghezza.....	..... 163 mm (6.41 in.)
	..... 106 mm (4.17 in.)
– <b>Peso:</b> .....	1,9 kg (4.18 lbs)

Con la sigla "RH-FL75" si identifica l'assieme formato da:

- Testa oleodinamica.
- Punta elicoidale ø 11.5 mm (cod. 6134070).
- Tirante "TD-11" filettatura 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirante "TD-19" filettatura 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Valigetta VAL-P29 di contenimento.

### 2. ISTRUZIONI PER L'USO

La testa è provvista di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico e può essere connessa sia a pompe oleodinamiche a pedale, sia a pompe pneumatiche o elettro-oleodinamiche di costruzione CEMBRE sviluppanti 700 bar.

## 2.1) Preparazione

- Collegare la testa RH-FL75 alla pompa oleodinamica (Rif. a Fig. 1). La testa è provvista di un rac-cordo girevole che ne agevola l'utilizzo in quasiasi posizione (Rif. a Fig. 2);
- Consultando le Tabelle a pag. 19 e 20, scegliere il Kit di foratura RD... adatto al foro da eseguire, per esigenze di foratura diverse da quelle riportate contattare la CEMBRE.

### Fori tondi da ø 15,5 a 30,5 mm (Rif. a Fig. 5)

- 1 - Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando la punta elicoidale ø 11.5 mm fornita in dotazione.
- 2 - Avvitare completamente il tirante TD-11 nel pistone (7) della testa.
- 3 - Infilare la matrice nel tirante spingendola in appoggio sulla testa.
- 4 - Inserire il tirante nel preforo e avvitare il punzone sul tirante fin contro la lamiera.

### Fori tondi da ø 28,5 a 80,5 mm (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando una punta elicoidale ø 20 mm; in alternativa è possibile eseguire il preforo con punta ø 11.5 mm fornita in dotazione e allargarlo con il KIT RD20.5SS.
- Avvitare completamente il tirante TD-19 nel pistone (7) della testa.  
**N.B: il tirante TD-19 è flettato 3/4" da entrambe le estremità, avvitare nel pistone il lato con flettatura più corta.**
- Continuare come descritto nei punti 3 e 4 precedenti.

### Fori tondi da ø 100 a 120 mm (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando una punta elicoidale ø 29 mm; in alternativa è possibile eseguire il preforo con punta ø 11.5 mm fornita in dotazione e allargarlo con il KIT RD30.5SS.
- Avvitare completamente il tirante TD-28,5 (fornito in dotazione al kit di foratura) nel pistone (7) della testa.
- Continuare come descritto nei punti 3 e 4 precedenti.

### Fori quadri e rettangolari (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire il preforo pilota richiesto nella lamiera nel punto stabilito.
- Avvitare completamente il tirante (fornito in dotazione al kit di foratura) nel pistone (7).
- Infilare la matrice nel tirante spingendola in appoggio sulla testa.
- Inserire il tirante nel preforo quindi infilare il punzone sul tirante fin contro la lamiera.
- Avvitare completamente la ghiera di bloccaggio sul tirante per bloccare il tutto.

## 2.2) Foratura

Prima di procedere alla foratura (Rif. a Fig. 3 e 4):



- Verificare il corretto accoppiamento fra la matrice e il relativo punzone.
  - Verificare il completo avvitamento del tirante nel pistone della testa.
  - Verificare il completo avvitamento del punzone sul tirante fin contro la lamiera.
  - Mantenere le mani lontane dalla zona di foratura. Pericolo di lesioni!
- Azionare la pompa oleodinamica: inizierà il movimento del pistone con conseguente avanzamento del punzone e successiva foratura della lamiera.

## 2.3) Riapertura del punzone

- Per riaprire il tutto agire sul dispositivo di rilascio pressione della pompa fino al completo arretramento del pistone (07).
- Smontare il punzone dal tirante ed espellere lo sfido di tranciatura dalla matrice; verificare che non rimangano residui di tranciatura all'interno della matrice (Rif. a Fig. 4).

## 3. MANUTENZIONE

Prima di sconnettere l'innesto rapido che allaccia la testa al tubo della pompa oleodinamica, verificare che la pressione dell'olio sia stata completamente rilasciata. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate sulla testa sconnessa dal tubo della pompa oleodinamica.

La testa è robusta e non richiede attenzioni particolari; per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

### 3.1) Accurata pulizia

Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per ogni apparecchiatura oleodinamica.

Evitare di appoggiare direttamente la testa su terreni fangosi o polverosi. Eventuali depositi solidi possono infatti provocare la rigatura del pistone con conseguenti perdite di olio.

Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire la testa con uno straccio pulito avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di essa, specialmente vicino alle parti mobili.

### 3.2) Sostituzione dell'innesto rapido

Per sostituire l'innesto rapido operare come segue:

- Svitare l'innesto rapido vecchio dal nipplo.
- Pulire accuratamente la filettatura maschio del nipplo rimuovendo ogni residuo della vecchia guarnizione.
- Ricostituire la guarnizione sulla filettatura maschio del nipplo con nastro di teflon.
- Avvitare l'innesto rapido nuovo sulla testa serrando con coppia 30 Nm (22 lbf ft).

### 3.3) Custodia (Rif. a Fig. 7)

Per proteggere la testa da urti accidentali e dalla polvere, quando non viene utilizzata, è bene custodirla nell'apposita valigetta accuratamente chiusa.

Questa valigetta (tipo **VAL-P29**) ha dimensioni 448x288x105 mm (17.6x11.3x4.1 in.) e pesa 1.4 kg (3.1 lbs); è adatta al contenimento della testa e degli accessori di foratura.







FIG. 7

## 4. USO DI ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE

Per ottenere i migliori risultati operativi è consigliato l'uso degli accessori di foratura originali CEMBRE, in alternativa è possibile utilizzare accessori di foratura di altri produttori richiedendo separatamente i kit di adattamento specifici (vedi pagina 22). Verificare la compatibilità degli accessori con le caratteristiche della testa **RH-FL75**.

## 5. INVIO A CEMBRE PER REVISIONE

In caso di guasto contattare il nostro Agente di Zona il quale vi consiglierà in merito e fornirà le istruzioni necessarie per l'invio dell'utensile alla nostra Sede; se possibile, allegare copia del Certificato di Collaudo a suo tempo fornito dalla CEMBRE con l'utensile oppure, compilare ed allegare il modulo disponibile nella sezione "ASSISTENZA" del sito web CEMBRE.

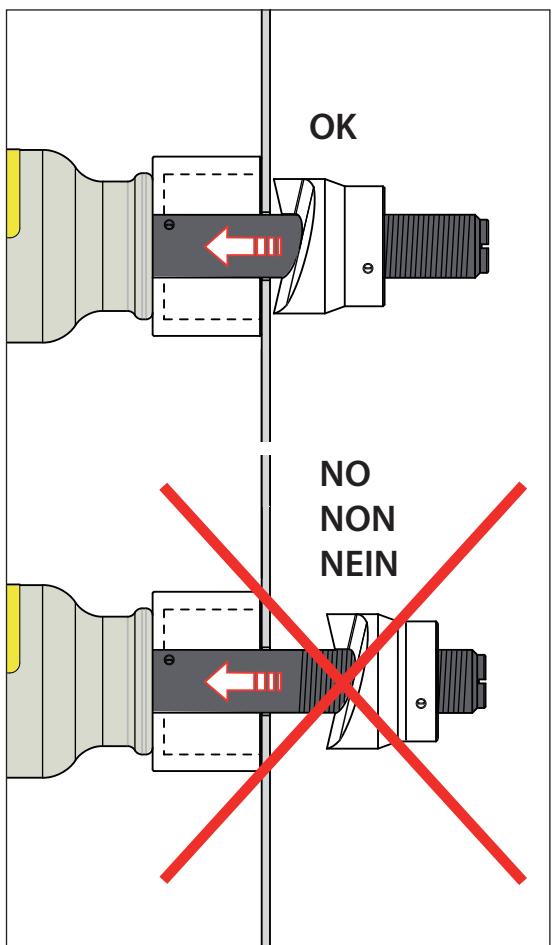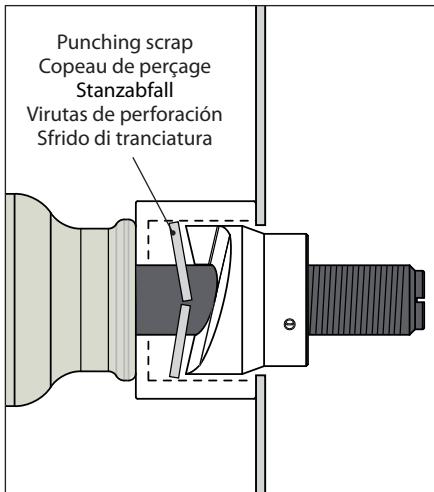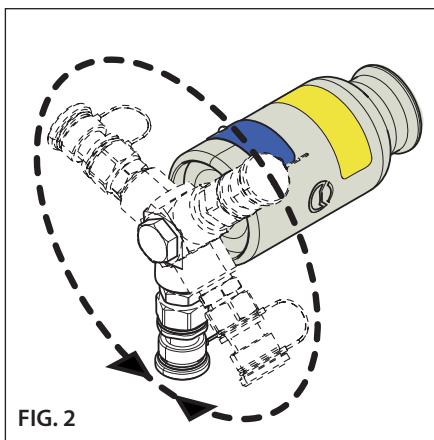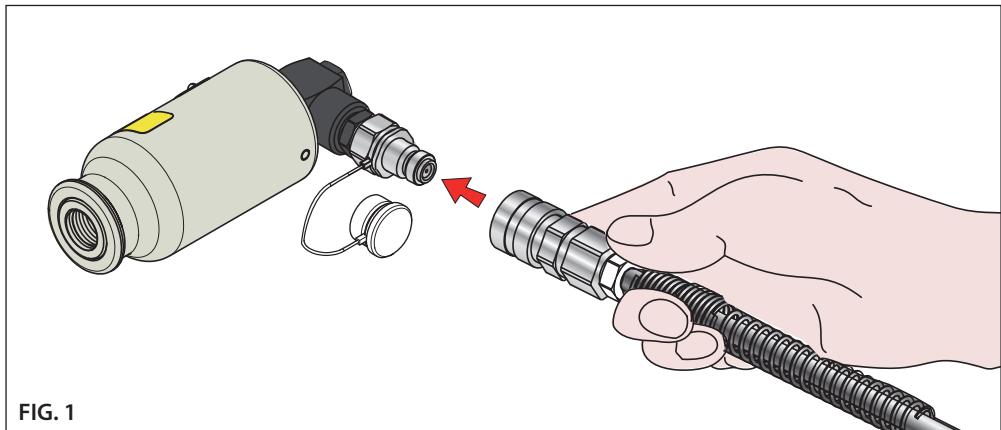

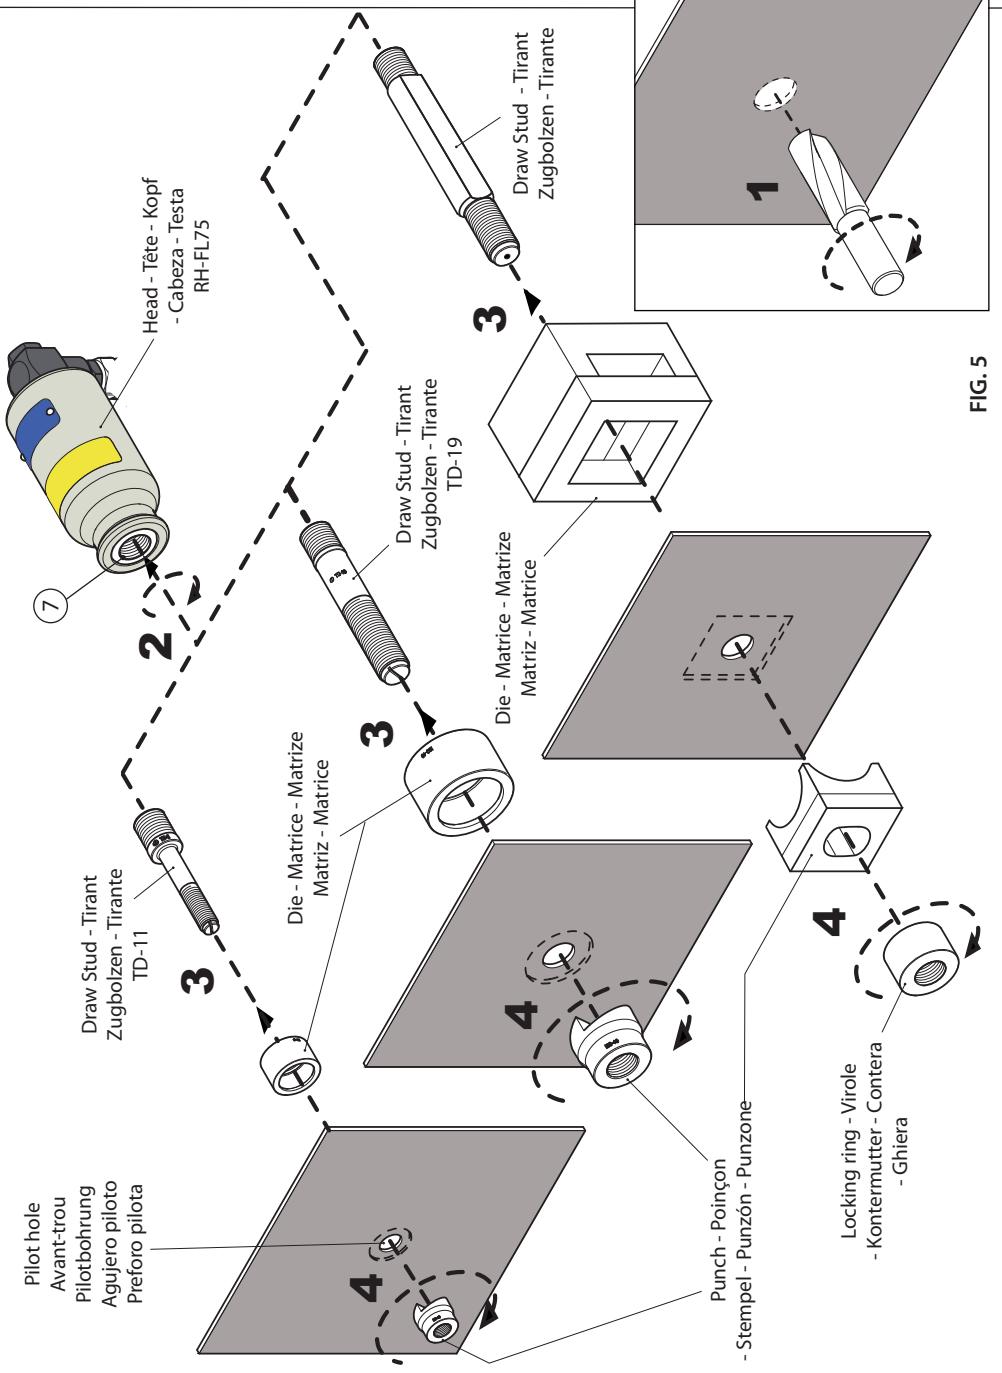


FIG. 5

**PUNCH, DIE & ACCESSORIES GUIDE - GUIDE POUR LA SELECTION DES ACCESSOIRES -  
AUSWAHL DER STANZWERKZEUGE - GUIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS -  
GUIDA PER LA SCELTA DEGLI ACCESSORI**

**ROUND punch - Trou RONDS - Stanzwerkzeug RUND - Perforaciones REDONDAS - Forature TONDE**

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro				Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führungs- sbohrung - Orificio piloto - Preforo Ø (mm)	Type Typ Tipo KIT (Punch + Die) (Poinçon + Matrice) (Stampel + Matrize) (Punzón + Matriz) (Punzone + Matrice)	Draw Stud Tirant Zugbolzen Tirante
Nominal Abmessungen Nominales	Pg	ISO	GAS	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acero inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acero dulce - acciaio dolce		
Ø (mm)	Ø (inch)						
15,5	.610	Pg9	-	-			
16,2	.638	-	ISO-16	-			
17,0	.669	-	-	G3/8"			
17,5	.689	-	-	-			
18,8	.740	Pg11	-	-			
19,1	.752	-	-	-			
20,5	.807	Pg 13,5	ISO-20	-			
21,5	.846	-	-	G1 1/2"			
22,6	.890	Pg16	-	-			
23,8	.937	-	-	G5/8"			
25,4	1.000	-	ISO-25	-			
27,0	1.063	-	-	G3/4"			
28,5	1.122	Pg21	-	-			
30,5	1.201	-	-	G7/8"			
31,8	1.252	-	-	-			
32,5	1.279	-	ISO-32	-			
34,0	1.338	-	-	G1"			
34,6	1.362	-	-	-			
37,2	1.464	Pg29	-	-			
38,1	1.500	-	-	-			
38,5	1.515	-	-	G1 1/8"			
40,5	1.594	-	ISO-40	-			
41,3	1.626	-	-	-			
42,5	1.673	-	-	G1 1/4"			
43,2	1.701	-	-	-			
44,5	1.752	-	-	-			
47,2	1.858	Pg36	-	-			
48,5	1.909	-	-	G1 1/2"			
50,5	1.988	-	ISO-50	-			
51,4	2.023	-	-	-			
52,4	2.063	-	-	-			
54,2	2.134	Pg42	-	G1 3/4"			
60,0	2.362	Pg48	-	G2"			
60,5	2.381	-	-	-			
64,0	2.520	-	ISO-63	-			
65,0	2.559	-	-	-			
76,0	2.992	-	-	G2 1/2"	3		
76,5	3.011	-	-	-	3,5		
80,5	3.169	-	-	-	3		
89,0	3.503	-	-	G3"	3,5		
90,0	3.543	-	-	-	2	3	
100,0	3.937	-	-	-	2	3	
102,0	4.015	-	-	-	2	3	
114,0	4.488	-	-	-	2	2,5	
120,0	4.724	-	-	-	1,5	2	
140,0	5.512	-	-	-	1,5	2	

Rm= 700 N/mm<sup>2</sup>

Rm= 510 N/mm<sup>2</sup>

(\*) Supplied with the KIT - Fournie avec le KIT - Im Lieferumfang des KIT - En dotazione con el KIT - En dotazione al KIT

"D" punch - Trou "D" - Stanzwerkzeug HALBRUND - Perforaciones MEDIA LUNA - Forature A MEZZALUNA

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führungs- sbohrung - Orificio piloto - Preforo Ø (mm)	Type Typ Tipo
Nominal - Abmessungen - Nominale (mm) (inch)	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acero inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acero dulce - acciaio dolce	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stempel + Matrize + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante) KIT (Punzone + Matrice + Tirante)
(a)38,3 x (b)36,6 (a)43,1 x (b)41,5	(a)1.507 x (b)1.442 (a)1.696 x (b)1.632	2,5	3,5
		18,5	RD 18D RD 24D
Rm= 700 N/mm <sup>2</sup>		Rm= 510 N/mm <sup>2</sup>	

SQUARE punch - Trou CARRÉS - Stanzwerkzeug QUADRATISCH - Perforaciones CUADRADAS - Forature QUADRE

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führungs- sbohrung - Orificio piloto - Preforo Ø (mm)	Type Typ Tipo
Nominal - Abmessungen - Nominales (mm) (inch)	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acero inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acero dulce - acciaio dolce	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stempel + Matrize + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante) KIT (Punzone + Matrice + Tirante)
21,0 x 21,0 46,0 x 46,0 68,0 x 68,0 92,0 x 92,0 126,0 x 126,0 138,0 x 138,0 220,0 x 220,0	2,5 1,5 1,5 1,0	3,5 2,0 2,0 1,5	12,0 26,5 22,5 28,5
			RD21X21 RD46X46 RD68X68 RD92X92 RD126X126 RD138X138 RD220X220
Rm= 700 N/mm <sup>2</sup>		Rm= 510 N/mm <sup>2</sup>	

RECTANGULAR punch - Trou RECTANGULAIRES - Stanzwerkzeug RECHTECKIG - Perforaciones RECTANGULARES - Forature RETTANGOLARI

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führungs- sbohrung - Orificio piloto - Preforo Ø (mm)	Type Typ Tipo
Nominal - Abmessungen - Nominales (mm) (inch)	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acero inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acero dulce - acciaio dolce	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stempel + Matrize + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante) KIT (Punzone + Matrice + Tirante)
18,0 x 46,0 22,0 x 30,0 22,0 x 46,0 35,0 x 86,0 35,0 x 112,0 36,0 x 46,0 37,0 x 54,0 37,0 x 67,0 37,0 x 88,0 37,0 x 104,0 37,0 x 115,0 46,0 x 54,0 46,0 x 72,0 46,0 x 107,0 50,0 x 98,0 67,0 x 126,0	2,0 2,0 1,5	16,5 23,8 16,5 2,0 26,5 28,5	RD18X46 RD22X30 RD22X46 RD35X86 RD35X112 RD36X46 RD37X54 RD37X67 RD37X88 RD37X104 RD37X115 RD46X54 RD46X72 RD46X107 RD50X98 RD67X126
			Rm= 700 N/mm <sup>2</sup>
			Rm= 510 N/mm <sup>2</sup>

**USE OF NON-CEMBRE PUNCHING ACCESSORIES –**

**UTILISATION DES ACCESSOIRES DE PERÇAGE NON ORIGINAUX CEMBRE –**

**STANZWERKZEUG ANDERER HERSTELLER –**

**USO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN NO ORIGINALES CEMBRE –**

**TIRANTI PER ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE**

Type Typ Tipo	Punch and Die Poinçon et Matrice Stempel und Matrizen Typ Punzón & Matriz Punzone e Matrice	Pilot hole Ø mm Avant-trou Ø mm Führungsbohrung Ø mm Orificio piloto Ø mm Preforo Ø mm
TRD-9.4C (*)	GREENLEE 3/8" - 24 UNF	Ø 10.0
TRD-M11C (*)	BM, COSMEC (M11x1.5)	Ø 11.5
TD-M16C	BM, COSMEC (M16x1.5)	Ø 16.5
TD-27	BM, COSMEC (Ø105±Ø140)	Ø 27.5
TD-14X14-M14	BM, COSMEC 46x46	Ø 18.8
TD-120X20-M20	BM, COSMEC 92x92	Ø 27.5
TD-20X20-M20 (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	BM, COSMEC 42x95	Ø 27.5
TGD-13.5X13.5-M13	BM, COSMEC 40x40; 45x45; 46x46 (M13)	Ø 18.8
TGD-10X10-M9	BM, COSMEC 006505	Ø 13.8
TD-9	IMB 9601	Ø 9.5
TD-16	IMB 9603	Ø 16.5
TD-10X10-M10 (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	IMB 9623	Ø 14.5
TD-14X14-M14/1"	IMB 9625	Ø 19.5
TD-20 (without plug - sans prise - ohne Stift - sin pasador - senza spina)	IMB 9626	Ø 27.5
TD-20X20-M20-C (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	IMB 9626	Ø 27.5

(\*) The washer supplied with the KIT must be threaded onto the draw stud and positioned between the head and the die to allow the die to rest correctly.

(\*) La rondelle fournie avec le KIT doit être enfilée sur le tirant et placée entre la tête et la matrice pour permettre un appui correct de la matrice.


(\*) Der im Lieferumfang mitgelieferte Ring muss auf den Zugbolzen geschoben und zwischen Kopf und Matrize positioniert werden. Damit wird ein ordnungsgemäßes Anliegen der Matrize gewährleistet.

(\*) La arandela en dotación con el KIT se debe introducir en el tirante y colocar entre la cabeza y la matriz para permitir un apoyo correcto de la matriz.

(\*) La rondella in dotazione al KIT deve essere infilata sul tirante e posizionata fra la testa e la matrice per permettere un corretto appoggio della matrice stessa.

**SPARE PARTS LIST**  
**PIECES DETACHEES**  
**ERSATZTEILLISTE**  
**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**  
**LISTA DEI RICAMBI**

**RH-FL75**

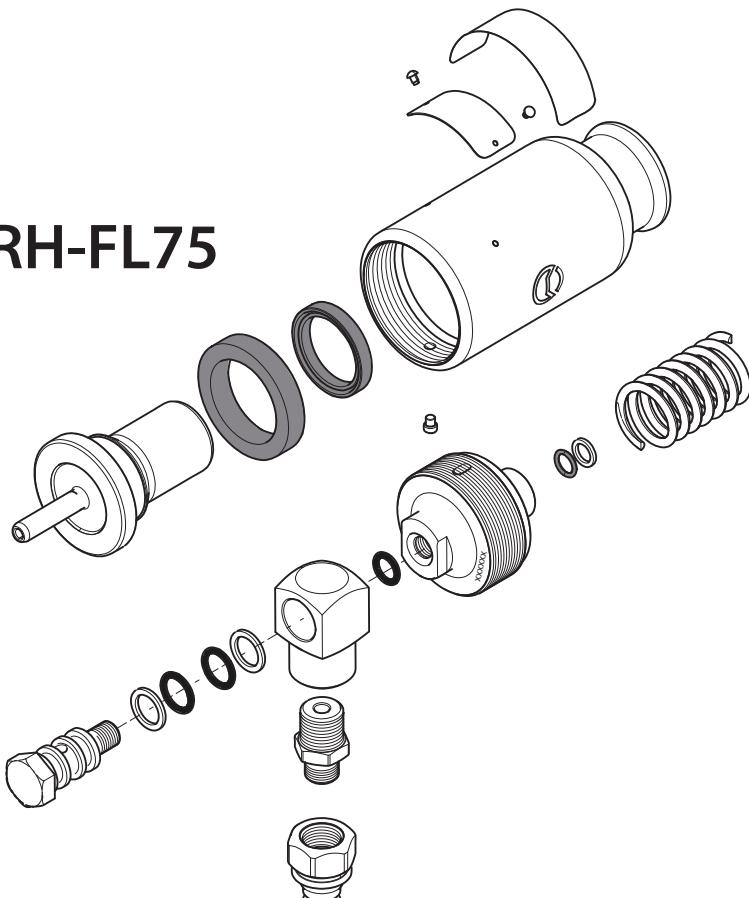

Code N° Nº code Art.-Nr. Nº código Nº codice	Item Pièce Teil Elemento Componente	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Q.té Menge C.dad Q.tà
6650060	1	COUPLER / RACCORD / ANSCHLUSS / ACOPLAMIENTO / RACCORDO	1
6360080	2	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	2 K
6040040	3	BACK-UP RING / ANNEAU TEFLON / STÜTZRING / ANILLO PLASTICO / ANELLO BK	2 K
6360060	4	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6003512	5	ADAPTER / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR / ADATTATORE	1
6520306	6	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6620123	7	RAM / PISTON / KOLBEN / PISTON / PISTONE	1
6120210	8	CYLINDER / CYLINDRE / ZYLINDER / CILINDRO / CILINDRO	1
6362094	9	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1 K
6362088	10	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1 K
6362007	12	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1 K
6340037	13	GRUB SCREW / VIS SANS TETE / IMBUSCHRAUBE / TORNILLO / GRANO M5X6	1
6060020	14	CONNECTION / CONNEXION / ANSCHLUSS / CONEXION / ATTACCO	1
6525072	15	NIPPLE / NIPPEL / NIPPLA 3/8"-1/4"MM NPT	1
6232001	16	LABEL / ETIQUETTE / AUFPKLEBER / ETIQUETA / ETICHETTA TG 0350	1
6232627	17	METAL LABEL / PLAQUETT / TYPENSCHILD / TARJETA / TARGHETTA TG 0847	1
6650118	18	RIVET / RIVET / NIETE / REMACHE / RIVETTO ø2,5x3,5	2
6060120	19	QUICK COUPLER / RACCORD RAPIDE / SCHNELLANSCHLUSS / ACOPLAMIENTO RAPIDO / INNESTO RAPIDO Q14-MS COMPLETO	1
6800186	20	PROTECTION CAP / BOUCHON DE PROTECTION / STAUBSCHUTZKAPPE / TAPON DE PROTECCIÓN / TAPPO DI PROTEZIONE	1

The items marked "K" are those CEMBRE recommend replacing if the head is disassembled.  
When ordering spare parts always specify the following:

- **code number of item - description of item - type of tool - serial number of tool**

Les éléments repérés par la lettre "K" sont ceux que CEMBRE recommande de remplacer en cas de démontage de la tête.

Lors de la commande de pièces détachées, veuillez indiquer toujours les éléments suivants:

- **numéro de code article de la pièce - désignation de la pièce - type de l'outil - n° de série**

Die mit "K" gekennzeichneten Bestandteile sind jene, welche CEMBRE auszuwechseln empfiehlt, falls das Gerät in seine Bestandteile zerlegt wird.

Geben Sie bitte bei der Bestellung aller Ersatzteile folgende Informationen an:

- **Artikelnummer des Ersatzteils - Beschreibung des Ersatzteils - Werkzeug Typ - Seriennr. des Werkzeuges**

Los elementos marcados con la "K" son aquellos que CEMBRE aconseja cambiar en el caso de un posible desmontaje de la cabeza.

Al pedir piezas de repuesto, indicar siempre los elementos siguientes:

- **número de código del elemento - descripción del elemento - tipo de herramienta**


- **número de serie de la herramienta**

I particolari contrassegnati dalla lettera "K" sono quelli che la CEMBRE consiglia di cambiare sempre nel caso di un eventuale smontaggio della testa.

Per ordinare parti di ricambio, specificare sempre i seguenti punti:

- **numero di codice del componente - denominazione del componente - tipo di utensile**

- **numero di matricola dell'utensile**

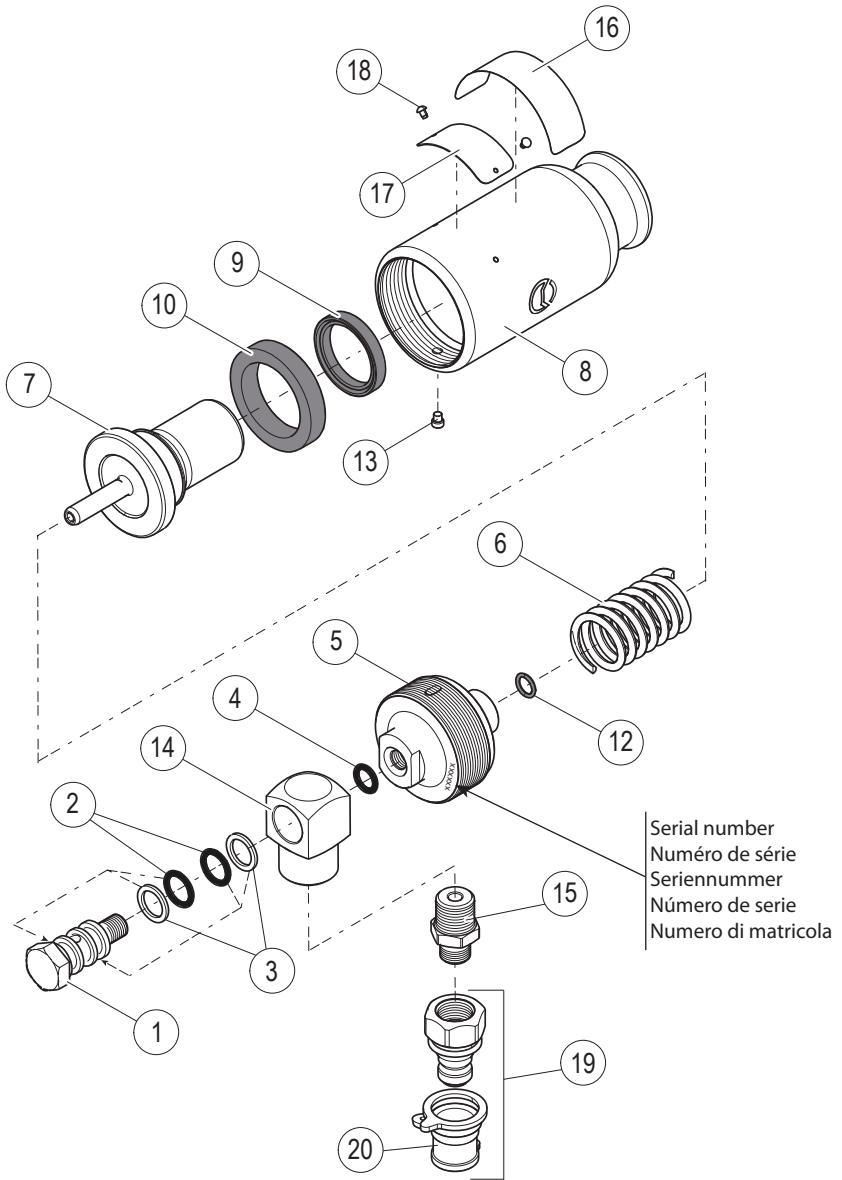

The guarantee is void if parts used are not CEMBRE original spares.

Lagarantie perdt toute effet en cas d'emploi de pièces détachées différentes des pièces d'origine CEMBRE.

Die Garantie verfällt, wenn nicht Originalteile aus dem Hause CEMBRE in das Gerät eingebaut werden.

La garantía pierde su valor si se utilizan piezas de repuesto distintas de las originales CEMBRE.

La garanzia decade qualora vengano utilizzate parti di ricambio non originali CEMBRE.

## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**DECLARATION OF CONFORMITY -  
DECLARATION DE CONFORMITE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG -  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

We Nous Wir Nos Noi: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**

Declare under our sole responsibility that the product - *Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*  
- Erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt - *Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto*  
- Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto:

**RH-FL75**

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) -

*Auquel cette déclaration se réfère est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) -*

Auf dass sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder dem/den normativen Dokument(en)  
über einstimmmt - *Al que se refiere esta declaración, cumple la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) -*

Al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alla(e) norma(e) o altro(i) documento(i) normativo(i):

**EN ISO 12100**

Following the provisions of EU directive(s) - *Conformément aux dispositions de(s) directive(s) EU -*

Gemäß den Bestimmungen der EU Richtlinien - *De acuerdo con las disposiciones de la(s) directiva(s) EU*

Conformemente alle disposizioni della(e) direttiva(e) EU:

**2006/42/EC**

Person authorised to compile the technical file - *Personne autorisée à constituer le dossier technique -*

Person die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen -

Persona facultada para elaborar el expediente técnico - Persona autorizzata a costituire il file tecnico:

**Gianluca Cama via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**


Brescia 18-02-2022

 **CEMBRE**

Felice Albertazzi

CHIEF SALES & MARKETING OFFICER

Cembre S.p.A.

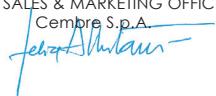

**DECLARATION OF CONFORMITY**

We: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**

Declare under our sole responsibility that the product:

**RH-FL75**

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

**EN ISO 12100**

Following the provisions of the UK Legislation(s):

**S.I. 2008/1597**


Brescia 18-02-2022

 **CEMBRE**

Felice Albertazzi

CHIEF SALES & MARKETING OFFICER

Cembre S.p.A.

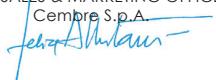

This manual is the property of CEMBRE; any reproduction is forbidden without written permission.  
Ce manuel est à la propriété de CEMBRE; toute reproduction est interdite sauf autorisation écrite.  
Der Firma CEMBRE bleibt das Eigentumsrecht der Bedienungsanleitung vorbehalten.  
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf diese Bedienungsanleitung weder vollständig, noch teilweise vervielfältigt werden.  
Este manual es propiedad de CEMBRE. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita.  
Questo manuale è proprietà di CEMBRE; ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.



[www.cembre.com](http://www.cembre.com)



**CEMBRE S.p.A.**  
via Serenissima, 9  
25135 Brescia  
Italy  
Ph +39 030 36921  
ufficio.vendite@cembre.com  
sales@cembre.com

**CEMBRE Ltd.**  
Dunton Park,  
Kingsbury Road,  
Curdworth, Sutton Coldfield  
West Midlands, B76 9EB  
United Kingdom  
Ph +44 01675 470440  
sales@cembre.co.uk

**CEMBRE S.a.r.l.**  
22 Avenue Ferdinand  
de Lesseps  
91420 Morangis Cedex  
France  
Ph +33 01 60 49 11 90  
info@cembre.fr

**CEMBRE España S.L.U.**  
Calle Verano 6 y 8  
Pl Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid - Spain  
Ph +34 91 4852580  
comercial@cembre.com

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Energie- und Bahntechnik  
Heidemannstr. 166  
80939 München  
Germany  
Ph +49 89-3580676  
info@cembre.de

**CEMBRE GmbH**  
Geschäftsbereich  
Industrie und Handel  
Boschstraße 7  
71384 Weinstadt  
Germany  
Ph +49 7151-20536-60  
info-w@cembre.de

**CEMBRE Inc.**  
Raritan Center Business Park  
300 Columbus Circle-7 USA  
Edison, NJ 08837 USA  
Ph +1 (732) 225-7415  
sales.us@cembre.com  
Midwest Office  
1051 Perimeter Dr. #470  
Schaumburg, IL 60173